

6500-2

Appliance Tester

Benutzerhandbuch

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Fluke gewährleistet, daß jedes Fluke-Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Versanddatum. Die Garantiedauer für Teile, Produktreparaturen und Service beträgt 90 Tage. Diese Garantie wird ausschließlich dem Ersterwerber bzw. dem Endverbraucher geleistet, der das betreffende Produkt von einer von Fluke autorisierten Verkaufsstelle erworben hat, und erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder andere Produkte, die nach dem Ermessen von Fluke unsachgemäß verwendet, verändert, verschmutzt, vernachlässigt, durch Unfälle beschädigt oder abnormalen Betriebsbedingungen oder einer unsachgemäßen Handhabung ausgesetzt wurden. Fluke garantiert für einen Zeitraum von 90 Tagen, daß die Software im wesentlichen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Funktionsbeschreibungen funktioniert und daß diese Software auf fehlerfreien Datenträgern gespeichert wurde. Fluke übernimmt jedoch keine Garantie dafür, daß die Software fehlerfrei ist und störungsfrei arbeitet.

Von Fluke autorisierte Verkaufsstellen werden diese Garantie ausschließlich für neue und nicht benutzte, an Endverbraucher verkaufte Produkte leisten. Die Verkaufsstellen sind jedoch nicht dazu berechtigt, diese Garantie im Namen von Fluke zu verlängern, auszudehnen oder in irgendeiner anderen Weise abzuändern. Der Erwerber hat nur dann das Recht, aus der Garantie abgeleitete Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn er das Produkt bei einer von Fluke autorisierten Vertriebsstelle gekauft oder den jeweils geltenden internationalen Preis gezahlt hat. Fluke behält sich das Recht vor, dem Erwerber Einfuhrgebühren für Ersatzteile in Rechnung zu stellen, wenn dieser das Produkt in einem anderen Land zur Reparatur anbietet, als dem Land, in dem er das Produkt ursprünglich erworben hat.

Flukes Garantieverpflichtung beschränkt sich darauf, daß Fluke nach eigenem Ermessen den Kaufpreis ersetzt oder aber das defekte Produkt unentgeltlich repariert oder austauscht, wenn dieses Produkt innerhalb der Garantiefrist einem von Fluke autorisierten Servicezentrum zur Reparatur übergeben wird.

Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems und unter Vorauszahlung von Fracht- und Versicherungskosten (FOB Bestimmungsort) an das nächstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum. Fluke übernimmt keine Haftung für Transportschäden. Im Anschluß an die Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung von Frachtkosten (FOB Bestimmungsort) an den Erwerber zurückgesandt. Wenn Fluke jedoch feststellt, daß der Defekt auf Vernachlässigung, unsachgemäße Handhabung, Verschmutzung, Veränderungen am Gerät, einen Unfall oder auf anormale Betriebsbedingungen, einschließlich durch außerhalb der für das Produkt spezifizierten Belastbarkeit verursachten Überspannungsfehlern, zurückzuführen ist, wird Fluke dem Erwerber einen Voranschlag der Reparaturkosten zukommen lassen und erst die Zustimmung des Erwerbers einholen, bevor die Arbeiten begonnen werden. Nach der Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung der Frachtkosten an den Erwerber zurückgeschickt, und es werden dem Erwerber die Reparaturkosten und die Versandkosten (FOB Versandort) in Rechnung gestellt.

DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN STELLEN DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DES ERWERBERS DAR UND GELTEN AUSSCHLISSLICH UND AN STELLE VON ALLEN ANDEREN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLISSLICH - JEDOCH NICHT DARAUf BESCHRÄNKt - DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGKEIT, DER GEBRAUCHSEIGNUNG UND DER ZWECKDIENLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN EINSATZ. FLUKE HAFTET NICHT FÜR SPEZIELLE, UNMITTELBARE, MITTELBARE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLISSLICH VERLUST VON DATEN, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE ODER THEORIE.

Angesichts der Tatsache, daß in einigen Ländern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewährleistung sowie der Ausschluß oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden nicht zulässig ist, kann es sein, daß die obengenannten Einschränkungen und Ausschlüsse nicht für jeden Erwerber gelten. Sollte eine Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem zuständigen Gericht oder einer anderen Entscheidungsinstanz für unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden werden, so bleiben die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit irgendeiner anderen Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberührt.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Einführung	1
Kontaktaufnahme mit Fluke	1
Auspacken des Messgeräts	1
Sicherheitsinformationen	2
Symbole	3
Funktionen	4
Bedienfeld	4
Tasten	5
Signalgeber	6
Anzeigesymbole	6
Leistung	7
Grundlegende Setup-Funktionen	7
Kompensation der Messleitung bei der Schutzleiterwiderstandsmessung	7
Datum und Uhrzeit	9
Text zu Standort/Kunde	9
Anwender-ID	9
Erweiterte Setup-Funktionen	9
Zugriffscodes	9
Standard- oder Expertenprüfmodus	10
Automatischen Prüfablauf erstellen/bearbeiten	10
Grenzwerte für manuelle Prüfungen	13
Freigabe/Sperrung manueller Prüfungen	13
Geräteprüfungen	13
Beenden von Prüfungen	14
Prüfmodi: Einzel- oder Dauermessung	14
Einzeltest	14
Dauermessung	14
Prüfmodi: Standard- oder Expertenprüfmodus	15
Automatischer Prüfmodus	15
Manuelle Prüfungen	18
Beschreibungen auflisten	19
Sichtprüfung	19
Messung des Schutzleiterwiderstandes (RPE)	20
Messung des Isolationswiderstandes (RISO)	21
Messung des Ersatzableitstromes (IEA)	23

Messung des Berührungstromes (IB)	25
L-N Vorprüfung.....	26
Messung des Last-/Ableitstroms (I _{PE})	27
L-N Vorprüfung.....	28
FI-Prüfung.....	28
Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen.....	29
Prüfung von Schutzkleinspannung (PELV-Test).....	30
Speicher.....	31
Speichern eines Testergebnisses	31
Appliance ID (Prüflings-Nr.).....	31
Standort	32
Datensätze mit Messergebnissen	32
Automatische Prüfabläufe	32
Datensätze mit Messergebnissen löschen	33
Speicher löschen.....	33
Drucken - Herunterladen von Daten.....	34
Messergebnisse drucken.....	34
Automatische Prüfabläufe drucken	34
Übertragen von Messergebnissen auf einen PC	35
Übertragen der Messergebnisse auf ein USB-Laufwerk.....	35
Wartung	35
Kalibrierung.....	36
Zubehör	36
Spezifikationen.....	37
Allgemeine Spezifikationen	37
Prüfspezifikationen.....	37
Einschaltprüfung.....	37
Messung des Schutzleiterwiderstandes (RPE).....	38
Isolationsprüfung.....	38
Messung des Ersatzableitstromes (IEA)	38
Messung des Berührungstromes (IB)	38
Last-/ Differenzstrommessung: Laststrom	39
Last-/ Differenzstrommessung: Leistung	39
Last-/ Differenzstrommessung: Schutzleiterstrom.....	39
FI-Prüfung: Auslösestrom	39
FI-Prüfung: Trip time (Auslösezeit).....	39
Prüfung von Schutzkleinspannung (PELV-Test).....	40
Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen	40
Tabelle der Einflusseffekte	40

Einführung

Der Appliance Tester Modell 6500-2 von Fluke (der Tester oder das Produkt) ist für Prüfungen zur Sicherstellung der Integrität elektrischer Ausstattung/portabler Geräte konzipiert:

- Schutzleiterwiderstand (R_{PE})
- Isolationswiderstand (R_{ISO})
- Ersatzableitstrom IEA
- Berührungsstrom
- Leckstrom
- Leistungsaufnahme und Laststrom des Prüflings
- RCD
- Leitungstest
- Prüfung von Schutzkleinspannung (PELV)

Kontaktaufnahme mit Fluke

Fluke Corporation ist weltweit tätig. Lokale Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: www.fluke.com.

Um ihr Produkt zu registrieren oder die aktuellen Handbücher oder Ergänzungen anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website.

Fluke Corporation	Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090	P.O. Box 1186
Everett, WA 98206-9090	5602 BD Eindhoven
U.S.A.	Niederlande
+1-425-446-5500	fluke-info@fluke.com

Auspacken des Messgeräts

Im Lieferumfang des Testers sind die in [Tabelle 1](#) aufgeführten Artikel enthalten. Wenn der Tester beschädigt ist oder ein Teil fehlt, setzen Sie sich sofort mit der Verkaufsstelle in Verbindung.

Tabelle 1. Lieferumfang

Beschreibung	Stk.
6500-2 Appliance Tester	1
Krokodilklemme	1
Prüfleitung	1
Prüfspitze	1
Hartschalenkoffer	1
Kurzanleitungskarte	1
Sicherheitsinformationen	1

Sicherheitsinformationen

Der Hinweis **Warnung** weist auf Bedingungen und Vorgehensweisen hin, die für den Benutzer gefährlich sind. **Vorsicht** kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, durch die das Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung beschädigt werden können.

Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:








- Vor dem Gebrauch des Geräts sämtliche Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.
- Das Produkt nur gemäß Spezifikation verwenden, da andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Die Messleitungen nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind. Die Messleitungen auf beschädigte Isolierung, freiliegendes Metall bzw. auf Sichtbarkeit der Abnutzungsanzeige untersuchen. Durchgang der Messleitungen prüfen.
- Dieses Gerät nur in Innenräumen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen, Dämpfen oder in dunstigen oder feuchten Umgebungen verwenden.
- Ausschließlich Netzkabel und Steckverbinder verwenden, die für die Spannung und Steckerkonfiguration in Ihrem Land zugelassen und für das Gerät spezifiziert sind.
- Das Netzkabel austauschen, wenn die Isolierung beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
- Zwischen beliebigen Anschlüssen bzw. zwischen Anschlüssen und Schutzleiter niemals eine höhere Spannung als die angegebene Nennspannung anlegen.
- Den Betrieb auf die angegebene Messkategorie, Spannung bzw. Nennstromstärke beschränken.

- Zuerst eine bekannte Spannung messen, um die einwandfreie Funktion des Produkts zu prüfen.
- Nur Stromsensoren, Messleitungen und Adapter verwenden, die im Lieferumfang des Geräts enthalten sind.
- Eine Strommessung niemals als Anhaltspunkt sehen, dass ein Stromkreis berührungssicher ist. Es ist eine Spannungsmessung notwendig, um zu wissen, ob ein Stromkreis gefährlich ist.
- Mit den Fingern hinter den Fingerschutzvorrichtungen an den Messspitzen bleiben.
- Das Produkt darf nicht für Messungen in elektrischen Anlagen eingesetzt werden.
- Beim Durchführen der Messungen das Gerät nicht berühren, da bei einigen Messungen hohe Spannungen und hohe Ströme auftreten.
- Das Gehäuse des Produkts niemals öffnen, da gefährliche Spannungen anliegen. Das Produkt enthält keine vom Benutzer auswechselbaren Teile.
- Das Produkt ist für den Betrieb mit einer Nennspannung 240 Vac – 50 Hz ausgelegt, es darf nie an eine höhere Spannung angeschlossen werden.
- Das Produkt kann nur an eine ordnungsgemäß verdrahtete Netzsteckdose angeschlossen werden, die für einen maximalen Nennstromwert von 10 A (AU), 13 A (UK), oder 16 A (DE, NL) geschützt ist.
- Die Netzversorgung darf nie an die Anschlüsse für die Kaltgeräteleitungsprüfung oder für die Geräteprüfung angeschlossen werden
- Wenn am Produkt ein andauernder Signalton mit zwei Tönen hörbar ist, müssen Sie den Tester sofort vom Netz trennen, da dieses Signal einen gefährlichen Zustand anzeigt.

Symbole

Table 2 enthält eine Liste der auf dem Produkt oder in diesem Dokument verwendeten Symbole.

Tabelle 2. Symbole

Symbol	Beschreibung
	Benutzerdokumentation beachten.
	WARNUNG. GEFAHR.
	WARNUNG. GEFÄHRLICHE SPANNUNG. Risiko von Stromschlägen.
	Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.
	Schutzisoliertes (Klasse II) Gerät
	Erdungsmessgeräte
	Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie und den entsprechenden Kennzeichnungsvorschriften. Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Um Informationen zu Rücknahme- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land zu erhalten, besuchen Sie die Fluke Website.


Funktionen

Mit dem Tester lassen sich alle erforderlichen Prüfungen für Geräte der Klasse I und Klasse II durchführen. Er entspricht der Sicherheitsnorm EN61010. Mit diesem Tester lässt sich dank seiner Vielzahl an voreingestellten Prüfungsmöglichkeiten eine große Anzahl verschiedener Prüflinge überprüfen. Er verfügt über einen USB-Speicher zur Speicherung und Übertragung der Messergebnisse.

Bedienfeld

Die Anschlüsse, Bedienelemente und Anzeigen des Testers sind in [Tabelle 3](#) aufgeführt.

Tabelle 3. Vorderes Bedienfeld

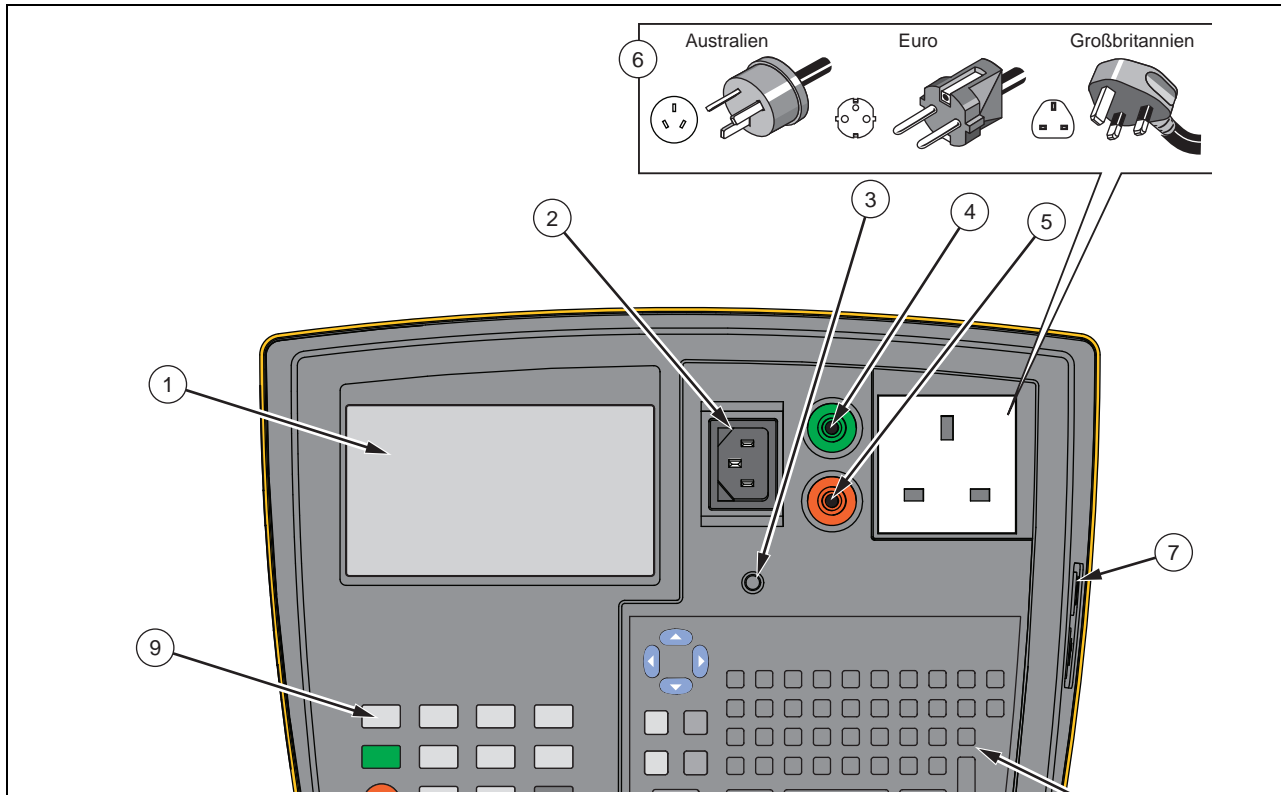


Nr.	Beschreibung
①	Flüssigkristallanzeige (LCD)
②	Anschlussstecker für Kaltgeräteleitungsprüfung
③	Schutzleiteranschluss für die Kompensation der Messleitung bei Schutzleiterwiderstandsmessung
④	Buchse zum Anschluss von Messleitung und Krokodilklemme für die Schutzleiterwiderstandsmessung (Sonde Rpe)
⑤	Anschlussbuchse für die Messleitung bei der Messung von Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Berührungstrom und PELV-Test (Sonde Riso, IB, U SKIII)
⑥	Geräteprüfbuchse
⑦	Zwei USB-Anschlüsse
⑧	110-V-Adapterbuchse für die Geräteprüfung (UK)
⑨	Tastatur
⑩	Tasten (siehe Tabelle 4)

Tasten

In **Tabelle 4** sind die Tasten für die Bedienung des Testers aufgeführt.

Tabelle 4. Tasten

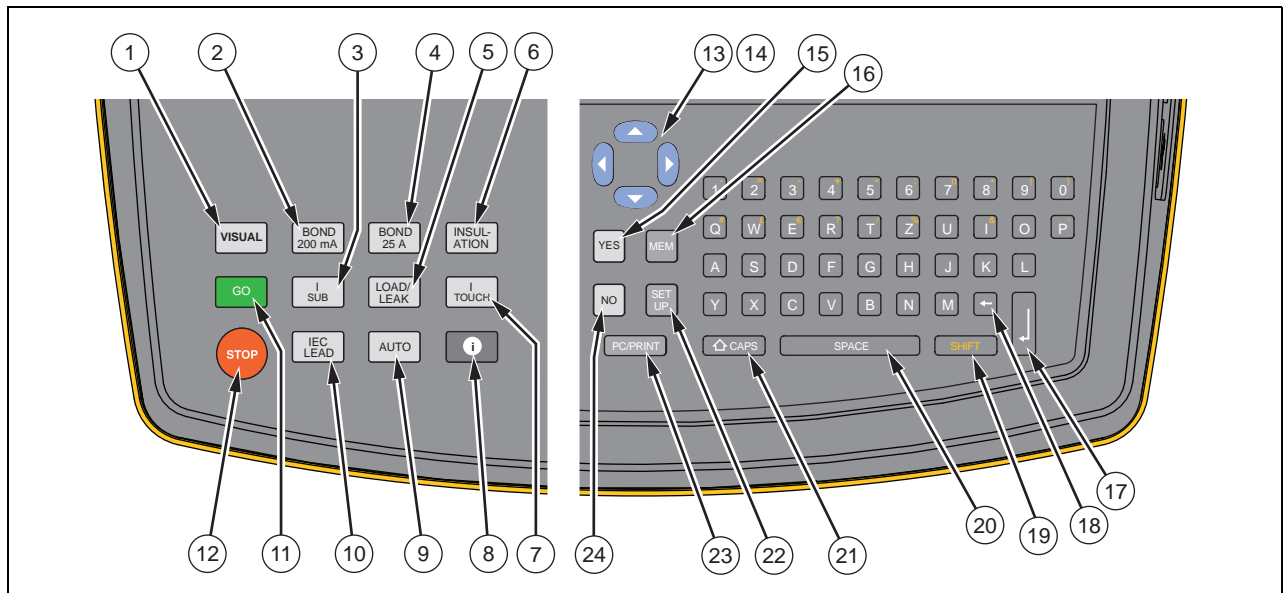

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
①	Sichtprüfung starten	⑬	Aufwärts/abwärts blättern, um Optionen in den Bildschirmen auszuwählen (↑, ↓).
②	Messung des Schutzleiterwiderstands 200 mA starten	⑭	Nach rechts/links blättern, um zwischen Optionen in den Bildschirmen auszuwählen (←, →).
③	Messung des Ersatzableitstroms starten	⑮	Eine vorgeschlagene Aktion bestätigen
④	Messung des Schutzleiterwiderstands mit hohem Prüfstrom starten	⑯	Messergebnisse speichern oder automatische Prüfabläufe anzeigen
⑤	Kombinierte Last-/ Erdschlussmessung starten	⑰	Eingegebene Daten bestätigen, Cursor in nächste Zeile setzen
⑥	Messung des Isolationswiderstands starten	⑱	Rücktaste
⑦	Messung des Berührungsstroms starten	⑲	Sonderzeichen (Zweitfunktion der Tasten) eingeben
⑧	Hilfe zur aktuellen Auswahl	⑳	Leerzeichen eingeben
⑨	Automatische Prüfung starten	㉑	Großbuchstaben eingeben
⑩	Kaltgeräteleitungsprüfung starten	㉒	Menü SETUP (Einstellungen) aufrufen
⑪	Mess- oder Menüfunktion starten/ eingeben	㉓	Menü PC/Druck aufrufen, um Messergebnissen oder automatische Prüfabläufe auszudrucken oder zu übertragen

Tabelle 4. Tasten (Forts.)

Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
⑫	Die laufende Aktion abbrechen und zur Standardanzeige zurückkehren	⑳	Eine vorgeschlagene Aktion ablehnen

Signalgeber

Tabelle 5 enthält eine Liste der Signaltöne, die der Tester ausgibt.











Tabelle 5. Signaltöne

Signal	Erklärung
Klick	Eine Taste wird gedrückt.
1 Signalton	Eine Prüfung wurde bestanden.
2 Signaltöne	Prüfung nicht bestanden. <ul style="list-style-type: none"> • Warnung, siehe Anzeige. • Die STOPP Taste wird gedrückt, die laufende Aktion wird abgebrochen.
Langer Signalton	Dauermessung wird gestartet.
Dauerton, 2 verschiedene Töne	Gefährliche Situation! Tester sofort ausstecken!

Anzeigesymbole

In Tabelle 6 sind die Symbole der Anzeige sowie deren Definitionen aufgeführt.

Tabelle 6. Anzeigesymbole

Symbol	Beschreibung
	Vorsicht! Risiko von Stromschlägen.
	Vorsicht! Gefahr. Im Handbuch nachschlagen.
	Die Messleitung wurde kompensiert.
	Automatischer Prüfablauf bzw. Einzelprüfung nicht bestanden.
	Automatischer Prüfablauf bzw. Einzelprüfung bestanden.
GW	Das Messergebnis liegt außerhalb der vorgegebenen Grenzwerte
	Drucker/PC angeschlossen
I II	Schutzklasse I, Schutzklasse II.
→←↑↓	Tasten verwenden    
Sperre ein	Manueller Prüfmodus gesperrt.

Leistung

Der Tester lässt sich mit 230-V- oder 110-V-Netzstrom betreiben. Bei 110 V ist ein Adapterkabel erforderlich. Um den Tester auszuschalten und von der Netzspannung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

⚠️ ⚠️ Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind vor Inbetriebnahme des Produkts alle Sicherheitsinformationen zu lesen.

Bei der Inbetriebnahme führt der Tester einen Selbsttest durch. Während dieses Tests werden die Fluke Modellnummer 6500-2 und die Firmwareversion angezeigt, zum Beispiel V1.18.

Nach einem erfolgreichen Selbsttest zeigt der Tester die Standardanzeige mit aktuellem Datum und Uhrzeit, dem zuletzt eingegebenen Standortnamen, die Spannung der spannungsführenden Leitungen und Neutralleiter sowie die Leitungsfrequenz an, und gibt an, dass die Kompensation der Messleitung erfolgreich durchgeführt wurde.

Bei Fehlern werden selbsterklärende Meldungen angezeigt. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zu den Fehlermeldungen.

Grundlegende Setup-Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellung der Parameter für die Grundfunktionen.

Hinweis

*Um die Hilfe aufzurufen, drücken Sie **[i]**. Drücken Sie nach Abschluss erneut **[i]**, um zum Bildschirm zurückzukehren.*

Kompensation der Messleitung bei der Schutzleiterwiderstandsmessung

Um bei der Messung des Schutzleiterwiderstandes korrekte Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie die Messleitung kompensieren:

- Bei der Einrichtung eines neuen Testers. Schutzleiterprüfungen sind gesperrt, solange das Symbol für die Kompensation (Ø) nicht angezeigt wird.
- Bei Bedarf während des Einsatzes des Testers, verunreinigte oder oxidierte Messanschlüsse können einen erhöhten Kontaktwiderstand hervorrufen.

Kompensation der Messleitung:

1. Drücken Sie **[SET UP]**, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um die Einstellung BOND ZERO (Messleitungskompensation) zu markieren.
3. Drücken Sie **[GO]**, um das Setup-Menü zu öffnen, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen:
 - Bringen Sie die Sonde an der Messleitung an, und stecken Sie den Stecker der Messleitung in die Anschlussbuchse am SCHUTZLEITERWIDERSTAND, siehe [Abbildung 1](#).
 - Befestigen Sie die Sonde am Anschluss BOND ZERO Ø (Messleitungskompensation) am Tester, und drücken Sie **[GO]**.

Hinweis

Um das Symbol der Messleitungskompensation (\emptyset) entfernen, befolgen Sie das oben genannte Verfahren, ohne jedoch die Sonde der Messleitung in die Anschlussbuchse für die Kompensation einzustecken. Die Anzeige zeigt $>1,99$ an, und das Symbol der Messleitungskompensation erlischt.

Abbildung 1. Kompensation der Messleitung





Zum Schluss zeigt der Tester das Symbol \emptyset , und den Widerstandswert der Messleitung an, z. B., $R_{PE} 0,09 \Omega$. Der Tester subtrahiert diesen Wert von den Ergebnissen der Schutzleiterwiderstandsmessung. Dieser Kompensationswert wird vom Tester gespeichert, damit Sie diesen Vorgang nicht bei jedem Einsatz des Testers wiederholen müssen.

Erscheint in der Anzeige die Meldung **R_{PE} >1,99 Ω** ist der Messleitungswiderstand größer als **1,99 Ω** und kann nicht kompensiert werden. Die Schutzleiterwiderstandsprüfung wird gesperrt. Wurde die Messleitung erfolgreich kompensiert, werden nachfolgende Ergebnisse der Schutzleiterprüfung mit dem Symbol **Ø** gekennzeichnet.

Datum und Uhrzeit





Der Tester hat eine Echtzeituhr mit Datum.

Einstellen von Datum und Uhrzeit:

1. Drücken Sie , um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Markieren Sie über   die Einstellung DATE/TIME (Datum/Zeit).
3. Rufen Sie über  das nächste Menü auf, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Text zu Standort/Kunde





Einstellung des Textes zu Standort und Kunde:

1. Drücken Sie , um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Markieren Sie mithilfe von   SITE/CUSTOMER (Standort/Kunde).
3. Rufen Sie über  das nächste Menü auf, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Anwender-ID

Die Eingabe der Anwender-ID dient nur als Referenz;

Eingabe des Textes zur Anwender-ID:

1. Drücken Sie , um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Markieren Sie mithilfe von   USER ID (Anwender-ID).
3. Rufen Sie über  das nächste Menü auf, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.





Erweiterte Setup-Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die Parametereinstellungen für die erweiterten Funktionen.

Zugriffscodes

Der werkseitig eingestellte Zugriffscode lautet 9999. Sie benötigen den Zugriffscode, um automatische Prüfabläufe einzugeben oder zu bearbeiten, manuelle Prüfungen zu sperren oder freigeben und um den Zugriffscode zu bearbeiten. Sollten Sie Ihren Zugriffscode vergessen, setzen Sie sich bitte mit dem Fluke Produktsupport in Verbindung.

Änderung des Zugriffscode:

1. Drücken Sie , um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit   ACCESS CODE (Zugriffscode).
3. Rufen Sie über  das nächste Menü auf, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Standard- oder Expertenprüfmodus

Im Standardprüfmodus gibt der Tester während den Prüfungen Hilfeinformationen aus. Im Expertenmodus werden diese Informationen nur eingeschränkt angezeigt, um die Messzeit zu verkürzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Prüfmodi: Standard- oder Expertenprüfmodus](#)

Auswahl von Standard- oder Expertenmodus:

1. Drücken Sie **[SET UP]**, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit **▼ ▲** FAST MODE (Expertenmodus).
3. Drücken Sie **[GO]**, um das Menü zu öffnen.
4. Geben Sie den Zugriffscode ein, zum Beispiel **[9][9][9][9]** (Werksvorgabe).
5. Drücken Sie **[GO]**, um den Zugriffscode zu bestätigen.
6. Drücken Sie **▶**, um den Prüfmodus auszuwählen.

Automatischen Prüfablauf erstellen/bearbeiten

Der Tester verfügt über werkseitig eingestellte automatische Prüfabläufe. Weitere Informationen siehe Seite [Automatischer Prüfmodus](#). Sie können eigene Prüfabläufe erstellen (max. 50), oder selbsterstellte Prüfabläufe bearbeiten.

Erstellen/Bearbeiten von automatischen Prüfabläufen:

1. Drücken Sie **[SET UP]**, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Markieren Sie mithilfe von **▼ ▲** AUTO-TEST (Automatische Prüfung).
3. Drücken Sie **[GO]**, um das Menü zu öffnen.
4. Geben Sie den Zugriffscode ein, zum Beispiel **[9][9][9][9]** (Werksvorgabe).
5. Drücken Sie **[GO]**, um den Zugriffscode zu bestätigen.

Im nächsten Schritt müssen Sie eine dreistellige Prüfungsnummer (von 100 bis 999) eingeben:

- Geben sie eine neue Nummer ein, um eine benutzerdefinierte automatische Prüfung zu erstellen. (Vergeben Sie Nummern von 100 bis 999, bereits vergebene Nummern siehe [Tabelle 8](#) und [Tabelle 9](#)).
- Geben Sie die Nummer einer werkseitig programmierten automatischen Prüfung ein, wenn Sie eine Kopie erstellen und diese Kopie bearbeiten und als neue benutzerdefinierte Prüfung speichern möchten. Werkseitig programmierte Prüfungen siehe [Tabelle 8](#) und [Tabelle 9](#).
- Geben Sie eine vorhandene Nummer ein, um eine bereits gespeicherte benutzerdefinierte Prüfung zu bearbeiten.

So fahren Sie fort:

6. Geben Sie die Prüfungsnummer ein, zum Beispiel **[1][2][3]**.
7. Drücken Sie **[GO]**, um die Nummer zu bestätigen.

- Wenn Sie eine werkseitig programmierte Prüfungsnummer eingegeben haben, führen Sie die Schritte 8 und 9 durch, um eine Kopie zu erstellen.
 - Wenn Sie die Nummer einer neuen oder benutzerdefinierten automatischen Prüfung eingegeben haben, gehen Sie zu Schritt 10.
8. Geben Sie eine neue Nummer für die Kopie der automatischen Prüfung ein, zum Beispiel *":
 9. Bestätigen Sie die Nummer der neuen automatischen Prüfung mit .
 10. Starten Sie die Einrichtung der Prüfung mit .
 11. Wählen Sie die zu ändernden Prüfschritte und Prüfparameter mit aus. Ändern Sie die Prüfschritte und Prüfparameter über . Eine Liste der Prüfschritte und Prüfparameter ist in [Tabelle 7](#). aufgeführt.
 12. Drücken Sie nach Fertigstellung der Prüfschritte und Prüfparameter , um den Setup-Bildschirm zu verlassen.
 13. Speichern Sie die Prüfschritte und Prüfparameter mit , oder drücken Sie zur nochmaligen Anzeige und Bearbeitung der eingegebenen Prüfschritte/Prüfparameter.
 14. Geben Sie über den Beschreibungstext für die automatische Prüfung ein.
 15. Drücken Sie , um die Texteingabe zu bestätigen und den automatischen Prüfablauf zu speichern.

Hinweis

Nummern der automatischen Prüfungen finden Sie in den [Tabelle 8](#) und [Tabelle 9](#)

Von Anwendern erstellte Prüfungen werden in chronologischer Folge gespeichert (nicht in numerischer Folge).

Wird die Texteingabe zu einer eigenen automatischen Prüfung mit abgebrochen, so erscheint ein Standardtext.

Zum Anzeigen von automatische Prüfabläufen beachten Sie bitte Seite [Automatische Prüfabläufe](#).

Tabelle 7. Testparameter

Prüfungen	Region		
	UK, AU	DE	NL
Visual check (Sichtprüfung)	JA - NEIN	JA - NEIN	JA - NEIN
Schutzleiterwiderstand			
Strom	200 mA - 25 A	200 mA - 10 A	200 mA - 25 A
Wiederholung	R0 - R1 - R2 - R3	R0 - R1 - R2 - R3	R0 - R1 - R2 - R3
Grenzwert	0,1 Ω bis 19,9 Ω	0,1 Ω bis 19,9 Ω	0,1 Ω bis 19,9 Ω
Dauer	(Übersprungen) - 5 s bis 60 s	(Übersprungen) - 5 s bis 60 s	(Übersprungen) - 5 s bis 60 s

Tabelle 7. Testparameter (Forts.)

Prüfungen	Region		
	UK, AU	DE	NL
Isolationswiderstand			
Wiederholen	R0 – R1 – R2 - R3	R0 – R1 – R2 - R3	R0 – R1 – R2 - R3
Schutzklasse	I–II	I–II	I–II
Spannung	250, 500	250, 500	250, 500
Grenzwert	0,1 MΩ bis 290 MΩ	0,1 MΩ bis 290 MΩ	0,1 MΩ bis 290 MΩ
Dauer	0,2 (Übersprungen) – 5 s bis 60 s	0,2 (Übersprungen) – 5 s bis 60 s	0,2 (Übersprungen) – 5 s bis 60 s
Ersatzableitstrom			
Grenzwert	0.5 mA bis 19.5 mA	0.5 mA bis 19.5 mA	0.5 mA bis 19.5 mA
Schutzklasse	I–II	I–II	I–II
Dauer	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s
Last-/Differenzstrom			
Grenzwert IL	0 VA bis 3200 VA	0 VA bis 3200 VA	0 VA bis 3200 VA
Grenzwert ID	0.5 mA bis 19.5 mA	0.5 mA bis 19.5 mA	0.5 mA bis 19.5 mA
Dauer	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s
Berührungsstrom IB			
Wiederholen	R0 – R1 – R2 - R3	R0 – R1 – R2 - R3	R0 – R1 – R2 - R3
Grenzwert	0,25mA, 0,5mA bis 1,9mA	0,1 mA bis 1,9 mA	0,25mA, 0,5mA bis 1,9mA
Dauer	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s
Leitungstest			
Grenzwert R _{PE}	0,1 Ω bis 19,9 Ω	0,1 Ω bis 19,9 Ω	0,1 Ω bis 19,9 Ω
Dauer ^[2]	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s	(Übersprungen) – 5 s bis 60 s
Grenzwert R _{ISO}	Fest bei 2 MΩ	Fest bei 2 MΩ	Fest bei 2 MΩ
<p>[1] Der Parameter R0 bis R3 gibt an, wie oft eine Prüfung wiederholt wird. Wird z. B. R1 ausgewählt, so wird die Messung einmal wiederholt (d. h. es werden insgesamt zwei Prüfungen durchgeführt).</p> <p>[2] Der Parameter der Schutzklasse wird ebenfalls bei der Prüfung des Ersatzableitstroms verwendet.</p> <p>[3] Die Prüfung von Kaltgeräte-/Verlängerungsleitungen kann nur ausgewählt werden, wenn außer der Sichtprüfung keine andere Prüfung ausgewählt wurde.</p>			

Grenzwerte für manuelle Prüfungen

Zum Einstellen der Grenzwerte für manuelle Prüfungen benötigen Sie Ihren Zugriffscode (werkseitig auf eingestellt):

1. Drücken Sie , um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Markieren Sie über MANUAL LIMITS (Grenzwerte für manuelle Prüfungen).
3. Rufen Sie über das nächste Menü auf, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen drücken Sie .

Eine Liste der Prüfschritte und Prüfparameter ist in [Tabelle 7](#) aufgeführt.

Freigabe/Sperrung manueller Prüfungen

Zur Freigabe/Sperrung manueller Prüfungen benötigen Sie Ihren Zugriffscode (werkseitig eingestellt auf):

1. Drücken Sie , um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Markieren Sie über MANUAL TEST LOCK (Sperrung manueller Prüfungen).
3. Rufen Sie über das nächste Menü auf, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Geräteprüfungen

Alle Prüfungen können mit einer Netzstromversorgung von 230 V oder 110 V durchgeführt werden, außer der FI-Prüfung, die nur bei 230 V durchführbar ist. Für 110 V (nur UK) ist ein Adapter erforderlich. Die meisten Prüfungen lassen sich mit den automatischen Prüfmodi und den angezeigten Anweisungen durchführen.

Im manuellen Prüfmodus können Sie die Einzelprüfungen beliebig oft durchführen. Dieser Modus ist für Prüflinge gedacht, bei denen sich der Prüfablauf ändern kann, oder wenn bestimmte Einzelprüfungen mehrmals hintereinander wiederholt werden müssen.


Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- **Vor dem Beginn der Prüfungen müssen Sie sich mit den Normen DIN VDE 0701-1, „Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte“ und DIN VDE 0702, „Wiederholungsprüfungen an elektrischen Geräten“ vertraut machen.**
- **Der Prüfling muss für alle Messungen eingeschaltet sein. Beim Durchführen der Messungen das Gerät nicht berühren, da bei einigen Messungen hohe Spannungen und hohe Ströme auftreten.**
- **Prüfungen der elektrischen Sicherheit an elektrischen Geräten dürfen nur von Elektrofachkräften oder unter ihrer Verantwortung vorgenommen werden.**
- **Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr von Geräteschäden, wenn Prüfungen mit dem Gerät durchgeführt werden, für die es nicht bestimmt ist, oder wenn Prüfungen in nicht ordnungsgemäßer Reihenfolge durchgeführt werden.**
- **Es ist wichtig, dass Sie die verschiedenen vorgeschriebenen Messungen und deren Durchführung vollständig verstehen.**
- **Der Prüfling muss die Sichtprüfung, die Messung des Schutzleiterwiderstands (Schutzklasse I) und die Messung des Isolationswiderstands (in dieser Reihenfolge) bestanden haben, bevor weitere Prüfungen durchgeführt werden. Sollte eine dieser Einzelprüfungen Fehler zeigen, müssen alle weiteren Prüfungen eingestellt und die Fehler behoben werden.**

- **Der Prüfling wird während der Funktions- und der Berührungsstromprüfung mit Netzspannung versorgt d.h. in Betrieb genommen. Dazu muss der Prüfling eingeschaltet werden. Prüflinge mit motorischen Antrieben oder mit Heizungen können unter Umständen eine Gefährdung des Prüfers verursachen (Bedienungsanleitung des Prüflings beachten). Stellen Sie sicher, dass der Prüfling bei Inbetriebnahme kein Gefährdung verursacht!**

Beenden von Prüfungen


Drücken Sie , um eine laufende Prüfung sofort zu beenden, den Tester zu sichern und dann die Standardanzeige anzuzeigen.

Prüfmodi: Einzel- oder Dauermessung

Sie können manuelle Prüfungen als Einzelmessungen oder als Dauermessungen durchführen. Automatische Prüfungen werden immer als Einzelmessungen durchgeführt.

Einzeltest

So nehmen Sie eine manuelle Einzelmessung vor:

1. Wählen Sie über die Prüfungstasten eine Prüfung aus.
2. Drücken Sie  und lassen Sie los, um die Prüfung zu starten.



Der Tester legt die Prüfspannung an, führt eine Messung durch, unterbricht die Prüfspannung und zeigt das Messergebnis in der Anzeige an. Im automatischen Prüfmodus fährt der Tester mit der nächsten Messung fort.


Hinweis

Drücken Sie zum Starten der Sichtprüfung .


Dauermessung

So starten Sie eine manuelle Dauermessung:

1. Wählen Sie die Prüfung über die Prüfungstasten aus.
2. Drücken und halten Sie  für 2 Sekunden. Prüfungen mit Netzspannung müssen mit der Taste  bestätigt werden.

In diesen Fällen wird die Dauermessung durch Drücken von  für >2 Sekunden nach dem Drücken auf gestartet. Die Dauermessung beginnt, wenn ein langer Signalton ertönt.

Der Tester legt die Prüfspannung an, führt die erste Messung durch und zeigt das erste Ergebnis an. Dann führt der Tester, ohne die Prüfspannung zu unterbrechen, weitere Messungen durch und zeigt die Ergebnisse an. Die maximale Laufzeit beträgt 8 Minuten. Danach wird die Prüfung angehalten.

Um eine Dauermessung zu stoppen, drücken Sie erneut auf die Taste für die ausgewählte Messfunktion oder auf die Taste . Der Tester unterbricht die Prüfspannung und zeigt das letzte Messergebnis in der Anzeige an.

Hinweis

Die Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen sowie die FI-Prüfung können nicht als Dauermessung durchgeführt werden.

Prüfmodi: Standard- oder Expertenprüfmodus

Im Standardprüfmodus zeigt der Tester bei der Durchführung der Messung zusätzliche Anweisungen und Informationen an. Ab Werk ist der Standard-Modus voreingestellt.

Im Expertenprüfmodus werden diese Informationen nur eingeschränkt angezeigt. Während der automatischen Prüfungen im Expertenprüfmodus wird die Sichtprüfung als bestanden vorausgesetzt, und der Prüfbildschirm wird nicht angezeigt. Schutzleiterwiderstandsmessung, Isolationsprüfung und Ersatzableitstromprüfung werden ohne Unterbrechung durchgeführt. Prüfungen mit Netzspannung müssen vor Beginn der Prüfung mit der Taste bestätigt werden.

Zur Auswahl des Standard- oder Expertenprüfmodus siehe [Standard- oder Expertenprüfmodus](#)

Automatischer Prüfmodus

Der Tester bietet eine Reihe werkseitig programmierter automatischer Prüfabläufe, siehe [Tabelle 8](#) (für Geräte der Schutzklasse I) und [Tabelle 9](#) (für Geräte der Schutzklasse II). Ein automatischer Prüfablauf besteht aus einer Reihe von Einzelprüfungen, die in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Die Grenzwerte für die Prüfungen sind vorgegeben, und als Ergebnis wird ein Symbol für „Prüfung bestanden/nicht bestanden“ angezeigt.

Weitere Informationen zur Erstellung neuer automatischer Prüfungen finden Sie auf [Automatischen Prüfablauf erstellen/bearbeiten](#). Automatische Prüfabläufe sind nur nach der Kompensation der Messleitung bei Schutzleiterwiderstandsmessung möglich, siehe [Kompensation der Messleitung bei der Schutzleiterwiderstandsmessung](#). Wird eine Einzelprüfung während eines automatischen Prüfablaufs nicht bestanden, können keine weiteren Einzelprüfungen durchgeführt werden. Sie können einen automatischen Prüfablauf im Standard- oder Expertenmodus durchführen.

Drücken Sie zum Starten einer automatischen Prüfung , um den automatischen Prüfmodus auszuwählen, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Weitere Informationen zu den einzelnen Prüfungen finden Sie unter [Beschreibungen auflisten](#). Nach Abschluss der automatischen Prüfungen wird entweder „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ angezeigt. Sie können die Ergebnisse vor dem Speichern überprüfen.

Tabelle 8. Werkseitig programmierte automatische Prüfabläufe für Geräte der Schutzklasse I

Test	Land	Sichtprüfung	RPE 200 mA (Ω)	RPE 10 A (Ω)	RPE 25 A (Ω)	Isolation (M Ω)	IB (mA)	IEA (mA)	IL/ID (VA/mA)
131	UK	JA	NO	n. z.	0,10	1,00	NO	NO	3000/3,5
132	UK	JA	NO	n. z.	0,10	1,00	NO	NO	3000/0,75
133	UK	JA	0,10	n. z.	NO	1,00	NO	NO	3000/3,5
134	UK	JA	0,10	n. z.	NO	1,00	NO	NO	3000/0,75
135	UK	JA	NO	n. z.	0,10	1,00	NO	NO	NO
136	UK	JA	0,10	n. z.	NO	1,00	NO	NO	NO
137	UK	JA	NO	n. z.	0,10	1,00 (250 V)	NO	NO	NO
138	UK	JA	0,10	n. z.	NO	1,00 (250 V)	NO	NO	NO

Tabelle 8. Werkseitig programmierte automatische Prüfabläufe für Geräte der Schutzklasse I (Forts.)

Test	Land	Sichtprüfung	RPE 200 mA (Ω)	RPE 10 A (Ω)	RPE 25 A (Ω)	Isolation ($M\Omega$)	IB (mA)	IEA (mA)	IL/ID (VA/mA)
139	UK	JA	NO	n. z.	0,5	1,00	NO	NO	3000/3,5
140	UK	JA	0,5	n. z.	NO	1,00	NO	NO	3000/3,5
141	UK	JA	NO	n. z.	0,5	1,00	NO	NO	NO
142	UK	JA	0,5	n. z.	NO	1,00	NO	NO	NO
143	UK	JA	NO	n. z.	0,5	1,00 (250 V)	NO	NO	NO
144	UK	JA	0,5	n. z.	NO	1,00 (250 V)	NO	NO	NO
145	DE	JA	0,30	NEIN	n. z.	1,00	NEIN	NEIN	3700/3,5
146	DE	JA	NEIN	0,30	n. z.	1,00	NEIN	NEIN	3700/3,5
147	DE	JA	0,30	NEIN	n. z.	0,30	NEIN	3,50	NEIN
148	DE	JA	0,30	NEIN	n. z.	NEIN	NEIN	NEIN	3700/3,5
149	DE	JA	0,30	NEIN	n. z.	NEIN	0,50	NEIN	3700/3,5
150	DE	JA	0,30	NEIN	n. z.	1,00	NEIN	3,50	NEIN
151	DE	JA	1,00	NEIN	n. z.	1,00	NEIN	3,50	NEIN
152	DE	JA	0,30	NEIN	n. z.	1,00 (250 V)	NEIN	NEIN	3700/3,5
153	DE	JA	NEIN	0,30	n. z.	1,00 (250 V)	NEIN	NEIN	3700/3,5
145	NL	JA	0,20	n. z.	NEE	1,00	NEE	NEE	3700/1,0
146	NL	JA	NEE	n. z.	0,20	1,00	NEE	NEE	3700/1,0
147	NL	JA	0,20	n. z.	NEE	1,00	NEE	7,00	NEE
148	NL	JA	0,20	n. z.	NEE	NEE	NEE	NEE	3700/1,0
149	NL	JA	0,20	n. z.	NEE	NEE	1,00	NEE	NEE
150	NL	JA	NEE	n. z.	0,20	1,00	NEE	1,00	NEE
151	NL	JA	NEE	n. z.	0,78	1,00	NEE	1,00	NEE
152	NL	JA	NEE	n. z.	0,20	1,00 (250 V)	NEE	NEE	NEE
153	NL	JA	0,20	n. z.	NEE	1,00 (250 V)	NEE	NEE	NEE
181	AU	JA	NO	n. z.	1,00	1,00	NO	NO	3000/5,0
182	AU	JA	NO	n. z.	1,00	NO	NO	NO	3000/5,0
183	AU	JA	1,00	n. z.	NO	1,00	NO	NO	3000/5,0
184	AU	JA	0,10	n. z.	NO	NO	NO	NO	3000/5,0
185	AU	JA	NO	n. z.	1,00	1,00	NO	NO	NO
186	AU	JA	1,00	n. z.	NO	1,00	NO	NO	NO
187	AU	JA	NO	n. z.	1,00	1,00 (250 V)	NO	NO	NO
188	AU	JA	1,00	n. z.	NO	1,00 (250 V)	NO	NO	NO

Tabelle 9. Ab Werk vorgegebene automatische Prüfabläufe für Geräte der Schutzklasse I

Test	Land	Sichtprüfung	RPE 200 mA (Ω)	RPE 10 A (Ω)	RPE 25 A (Ω)	Isolation (M Ω)	IB (mA)	IEA (mA)	IL/ID (VA/mA)
231	UK	JA	NO	n. z.	NO	2,00	0,25	NO	3000/0,25
232	UK	JA	NO	n. z.	NO	2,00	0,25	NO	NO
233	UK	JA	NO	n. z.	NO	2,00	NO	NO	NO
234	UK	JA	NO	n. z.	NO	2,00	NO	NO	3000/0,25
235	UK	JA	NO	n. z.	NO	2,00 (250 V)	NO	NO	3000/0,25
236	UK	JA	NO	n. z.	NO	2,00	0,50	NO	3000/3,5
237	UK	JA	NO	n. z.	NO	2,00	0,50	NO	NO
238	UK	JA	NO	n. z.	NO	2,00	NO	NO	3000/3,5
241	DE	JA	NEIN	NEIN	n. z.	2,00	0,50	NEIN	3700/0,5
242	DE	JA	NEIN	NEIN	n. z.	2,00	NEIN	0,50	NEIN
243	DE	JA	NEIN	NEIN	n. z.	NEIN	0,50	NEIN	3700/0,5
244	DE	JA	NEIN	NEIN	n. z.	NEIN	NEIN	NEIN	3700/0,5
241	NL	JA	NEE	n. z.	NEE	2,00	NEE	NEE	3700/0,5
242	NL	JA	NEE	n. z.	NEE	2,00	NEE	0,50	NEE
243	NL	JA	NEE	n. z.	NEE	2,00	0,50	NEE	NEE
244	NL	JA	NEE	n. z.	NEE	NEE	NEE	NEE	3700/0,5
281	AU	JA	NO	n. z.	NO	1,00	1,00	NO	3000/1,0
282	AU	JA	NO	n. z.	NO	NO	1,00	NO	3000/1,0
283	AU	JA	NO	n. z.	NO	1,00	NO	NO	3000/1,0
284	AU	JA	NO	n. z.	NO	NO	NO	NO	3000/1,0
285	AU	JA	NO	n. z.	NO	1,00	1,00	NO	NO
286	AU	JA	NO	n. z.	NO	NO	1,00	NO	NO
287	AU	JA	NO	n. z.	NO	1,00	NO	NO	NO

Hinweis

Prüfungsnummern 239 bis 240 sind für zukünftige werkseitig programmierte Prüfungen reserviert.

Tabelle 10. Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen

Test	Land	Sichtprüfung	RPE	Isolation (MΩ)
301	UK	JA	0,5	500 V
302	UK	JA	0,5	250 V

Hinweis

Verwenden Sie EXTL 100 für Verlängerungskabel und Test 302 für überspannungsgeschützte Verlängerungskabel.

Manuelle Prüfungen

Zum Sperren/ Freigeben manueller Prüfungen siehe [Freigabe/Sperrung manueller Prüfungen](#).

⚠️ ⚠️ Warnung

Um die Gefahr von Stromschlägen sowie Brand- und Verletzungsgefahr zu vermeiden, führen Sie die Messung des Berührungsstromes sowie diese Messung des Last-/Schutzleiterstromes NIE durch, ohne vorher eine Sichtprüfung, gefolgt von einer Prüfung des Schutzleiterwiderstands (bei Geräten der Schutzklasse I) und einer Messung des Isolationswiderstands vorgenommen zu haben. Diese Prüfungen müssen bestanden sein, bevor Sie diese Messung durchführen.

Tabelle 11 zeigt die ab Werk vorgegebene Grenzwerte für manuelle Prüfungen.

Tabelle 11. Ab Werk vorgegebene Grenzwerte für manuelle Prüfungen

	GRENZWERTE			
	Großbritannien	AU	DE	NL
Schutzleiterwiderstand 200 mA	<0,10 Ω	<1,0 Ω	<0,30 Ω	<0,20 Ω
Schutzleiterwiderstand 25 A	<0,10 Ω	<1,0 Ω	n. z.	<0,20 Ω
Schutzleiterwiderstand 10 A	n. z.	n. z.	<0,30 Ω	n. z.
Isolation Klasse I	>1 MΩ	>1 MΩ	>1 MΩ	>1 MΩ
Isolation Klasse II	>2 MΩ	>1 MΩ	>2 MΩ	>2 MΩ
Ersatzableitstrom Klasse I	< 3,5 mA	<1,0 mA	<1,0 mA	<1,0 mA
Ersatzableitstrom Klasse II	< 0,50 mA	<1,0 mA	< 0,50 mA	< 0,50 mA
Ableitstrom	< 3,5 mA	< 5,0 mA	< 3,5 mA	<1 mA
Berührungsstrom	>0,5 mA	> 1,0 mA	< 0,50 mA	< 0,50 mA
Schutzleiterwiderstand Kaltgeräteleitung	<0,10 Ω	<1,0 Ω	<0,30 Ω	<0,20 Ω
Isolation Kaltgeräteleitung	>2MΩ	>1 MΩ	>1 MΩ	>1 MΩ

Um die Grenzwerte zu ändern, beachten Sie [Grenzwerte für manuelle Prüfungen](#).

Wurde der Widerstand der Messleitung nicht kompensiert, sind die Schutzleiterprüfungen gesperrt, siehe [Kompensation der Messleitung bei der Schutzleiterwiderstandsmessung](#).

Sie können manuelle Prüfungen im Standard- oder Expertenmodus durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Standard- oder Expertenprüfmodus](#) und [Prüfmodi: Standard- oder Expertenprüfmodus](#)

Durchführung einer manuellen Prüfung:

1. Wählen Sie die gewünschte Prüfungstaste aus. Folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige.
2. Für eine Einzelmessung drücken Sie die Taste **GO** und lassen Sie sie los.
3. Drücken und halten Sie für eine Dauermessung Taste **GO** länger als 2 Sekunden gedrückt (gilt nicht für Sichtprüfung und Kaltgeräteleitungsprüfung). Prüfungen mit Netzspannung müssen mit der Taste **YES** bestätigt werden. In diesen Fällen wird die Dauermessung durch Drücken von **YES** für >2 Sekunden nach dem Drücken auf **GO** gestartet. Die Dauermessung beginnt, wenn ein langer Signalton ertönt.

Um eine Dauermessung zu stoppen, drücken Sie erneut auf die Taste für die ausgewählte Messfunktion oder auf die Taste **GO**.

Weitere Informationen zu den einzelnen Prüfungen finden Sie unter [Beschreibungen auflisten](#).

Nach Durchführung der Prüfung können Sie das Ergebnis speichern (siehe [Speichern eines Testergebnisses](#)).

Beschreibungen auflisten

Alle Prüfungen können mit einer Netzstromversorgung von 230 V oder 110 V durchgeführt werden, außer der FI-Prüfung, die nur bei 230 V durchführbar ist. Für Prüfungen mit einer Netzstromversorgung von 110 V ist das 110-V-Adapter-Set erforderlich. Dieses Set enthält einen Adapter für die Stromversorgung des Testers und den Anschluss an den 110-V-Steckverbinder am Bedienfeld.

Hinweis

Prüfungen bei 110 V sind nur verfügbar, wenn der Tester mit 110 V Netzstrom versorgt wird. Bei Verwendung des 110-V-Bedienfeld-Adapters müssen alle Verbindungen am 230-V-Prüfanschluss getrennt werden.

Sichtprüfung

Vor dem Beginn der elektrischen Messungen müssen Sie eine Sichtprüfung des Prüflings durchführen.

Überprüfen Sie den Prüfling auf:

- Zustand der Anschlussleitungen, d. h. keine Einschnitte, Risse oder Schäden an der Isolierung, Befestigung, Zugentlastung, Knickschutz
- Zustand des Netzsteckers, keine Anzeichen für Beschädigung oder Überhitzung sowie korrekte Sicherung
- Anzeichen für Beschädigungen, Netz- oder Steuerschalter lassen sich ein- und ausschalten
- Anzeichen für Beschädigungen oder Überhitzung an den Steckdosen

Hinweis

*Eine bestandene Sichtprüfung muss mit **YES** oder „Y“ auf der Tastatur bestätigt werden.*

Messung des Schutzleiterwiderstandes (R_{PE})


Die Messung prüft den Widerstand zwischen dem Schutzleiterkontakt des Netzanschlusst Steckers und den berührbaren Metallteilen des Prüflings. Die Messung ist nur bei Geräten der Schutzklasse I anwendbar. Es gibt zwei Strom-Messbereiche für die Messung des Schutzleiterwiderstandes:

- 200 mA
- 10 A (DE) oder 25 A (UK, NL, AU)


Anmerkungen:

- Vor der Messung des Schutzleiterwiderstands müssen Sie die Messleitung kompensieren, siehe [Kompensation der Messleitung bei der Schutzleiterwiderstandsmessung](#).
- Für bestimmte Prüflinge sollten Sie einen Prüfstrom von 200 mA verwenden. Beachten Sie dazu bitte die entsprechenden Normen und Prüfvorschriften der Geräte.
- Verbinden Sie den Prüfling und die Messleitung für die Schutzleiterwiderstandsmessung wie auf der Anzeige dargestellt. Befestigen Sie die Krokodilklemme an einem freiliegenden leitfähigen Teil am Prüfling, siehe [Abbildung 2](#).
- Verwenden Sie die Prüfsonde nicht für Messungen des Schutzleiterwiderstandes >10 A. Die Sonde ist nur für 10 A zugelassen.
- Um gebrochene Leiter oder qualitativ schlechte Stellen zu finden, ist während der Messung die Anschlussleitung abschnittsweise über die gesamte Länge zu bewegen.
- Eine Dauermessung des Schutzleiterwiderstandes mit hohem Prüfstrom wird regelmäßig auf 200 mA umgeschaltet, um eine Überhitzung des Testers zu vermeiden.

Abbildung 2. Anschlüsse für die Messung des Schutzleiterwiderstandes

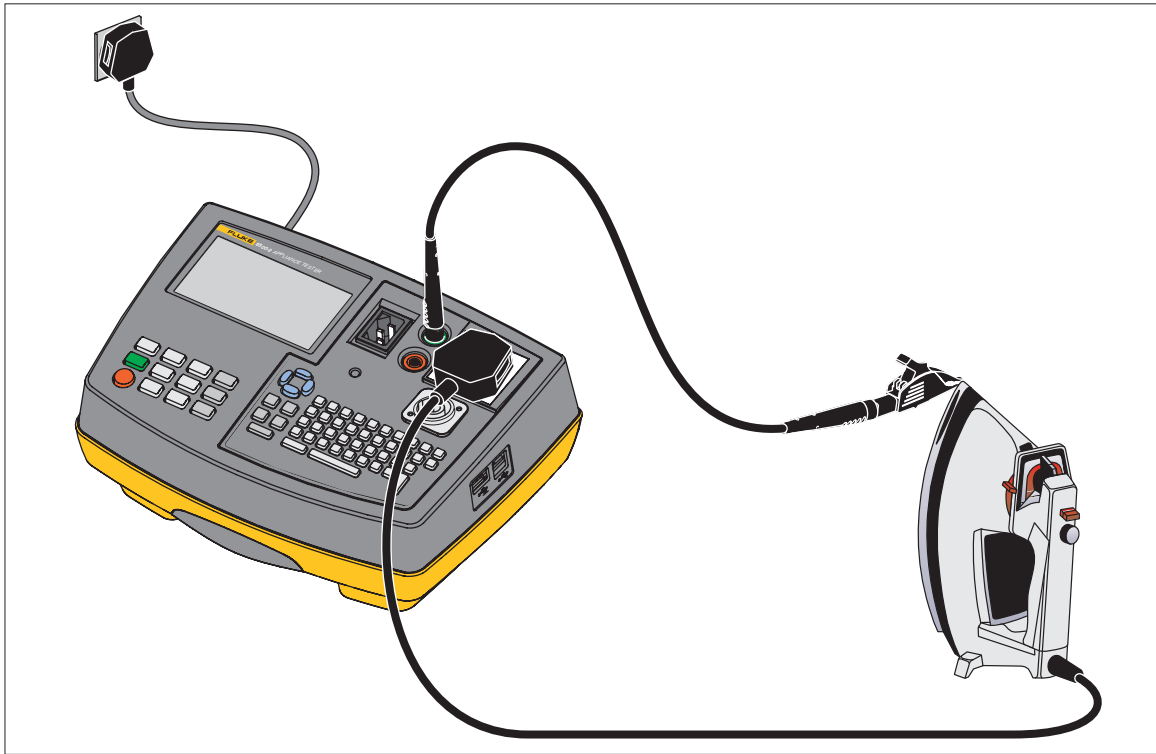

Hinweis



Falls eine Messung des Schutzleiterwiderstandes während einer automatischen Prüfung fehlschlägt, kann der Grenzwert für bestanden/nicht bestanden neu berechnet werden. Drücken Sie  und geben Sie Länge und Querschnitt des Netzanschlusskabels ein.

Messung des Isolationswiderstandes (R_{ISO})

Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Die Prüfspannung kann 500 V dc betragen. Berühren Sie während der Messung nicht den Prüfling! Bei fehlerhaften Prüflingen können Metallteile des Prüflings unter Spannung stehen!
- Vergewissern Sie sich, dass die Messung abgeschlossen ist, bevor Sie die Anschlussleitungen des Prüflings entfernen, um sicherzustellen, dass alle Kapazitäten entladen worden sind.
- Die Messung des Isolationswiderstands darf bei Prüflingen, welche die Sichtprüfung und die Schutzleiterwiderstandsprüfung nicht bestanden haben, nicht durchgeführt werden.

Die Messung des Isolationswiderstands kann mit 250 V oder 500 V durchgeführt werden. Stellen Sie nach Auswahl einer Messung des Isolationswiderstands über das Tastenfeld mit  und  entweder 250 V oder 500 V ein. Es erfolgt eine Prüfung des Isolationswiderstands zwischen:

- dem Schutzleiteranschluss des Netzsteckers (bei Prüflingen der SK I)
- oder
- und den Anschlüssen L und N des Prüflings (für diese Messung werden die Anschlüsse innerhalb der Prüf- /Netzsteckdose des Testers miteinander verbunden).

Die Messung des Isolationswiderstands wird gesperrt, wenn der Tester vor Beginn der Messung eine Spannung > 30 Veff an den Messanschlüssen feststellt.

Hinweis

Die Isolationsprüfung kann u. U. nicht für alle Arten von Geräten durchgeführt werden. Für diese Prüflinge müssen Messungen des Berührungs- oder Schutzleiterstroms durchgeführt werden. Beachten Sie die entsprechenden Normen und Sicherheitshinweise zur sicheren Durchführung dieser Prüfungen.

Anmerkungen:

- Verbinden Sie den Prüfling und die Prüfsonde wie in der Anzeige dargestellt, siehe [Abbildung 3](#) und [Abbildung 4](#).
- Für Prüflinge der Schutzklasse I wird keine Sonde benötigt.
- Für Prüflinge der Schutzklasse II verbinden Sie die Sonde (IB) mit allen berührbaren Metallteilen des Prüflings. Führen Sie die Prüfung an allen berührbaren Metallteilen des Prüflings durch.

Abbildung 3. Messung des Isolationswiderstandes SKI


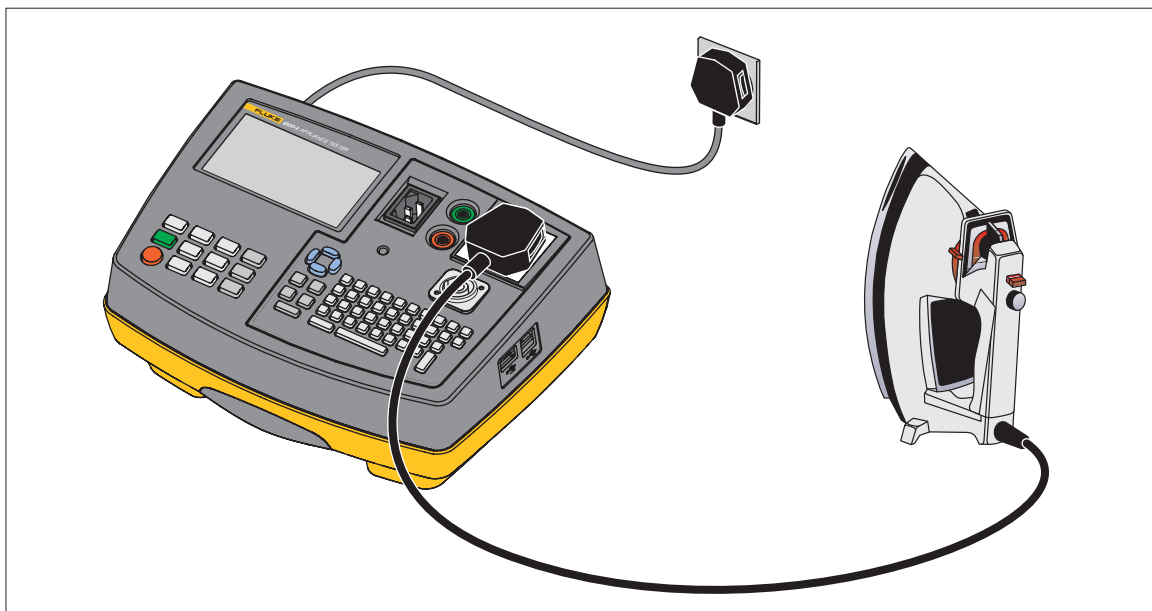


Abbildung 4. Messung des Isolationswiderstandes SKII

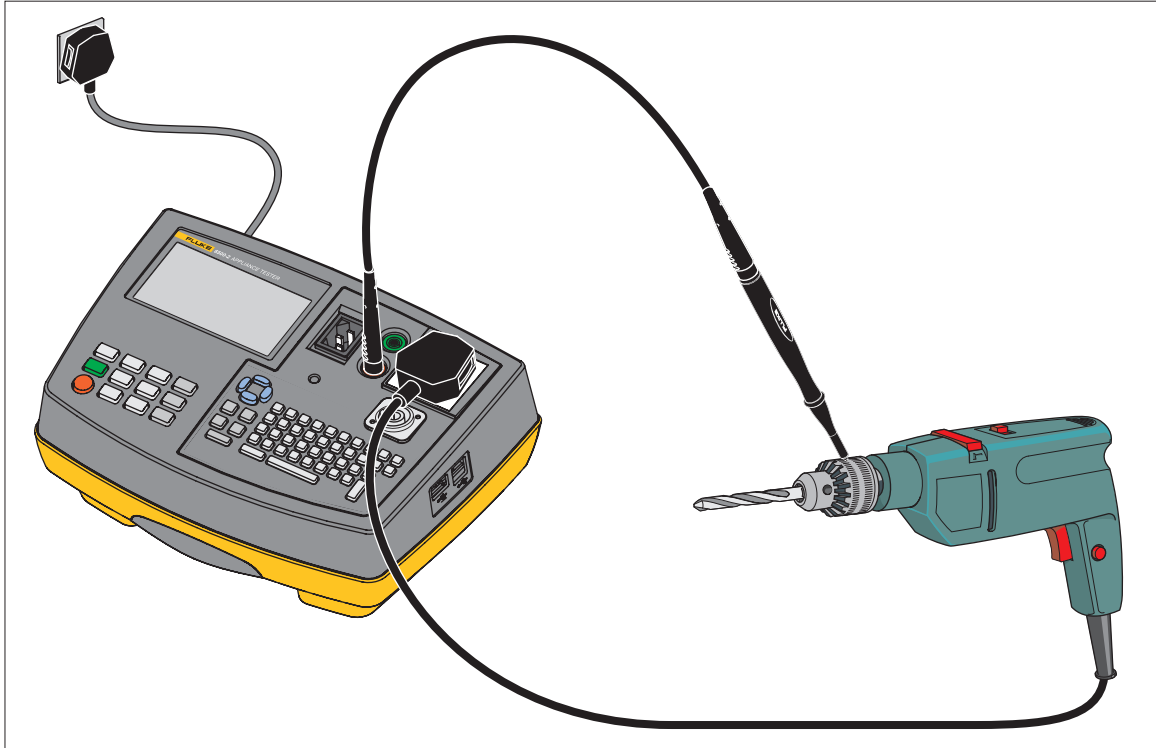

Messung des Ersatzableitstromes (I_{EA})

Die Prüfung misst den Ableitstrom zwischen

- dem Schutzleiteranschluss des Netzsteckers (bei Prüflingen der SK I)
- oder
- der Sonde (Riso), die mit leitfähigen Teilen des Prüflings verbunden werden muss (bei Prüflingen der SK II) und den Anschlüssen L und N des Prüflings (für diese Messung werden die Anschlüsse innerhalb der Prüf- /Netzsteckdose des Testers miteinander verbunden). Beachten Sie die Normen und Prüfvorschriften zur sicheren Durchführung dieser Prüfung.

Anmerkungen:

- Verbinden Sie den Prüfling und die Prüfsonde wie in der Anzeige dargestellt, siehe [Abbildung 5](#) und [Abbildung 6](#).
- Für Prüflinge der Schutzklasse I wird keine Sonde benötigt.
- Für Prüflinge der Schutzklasse II verbinden Sie die Sonde (IB) mit allen berührbaren Metallteilen des Prüflings. Fahren Sie mit der Messung an allen berührbaren Metallteilen des Prüflings fort.

Abbildung 5. Messung des Ersatzableitstromes SK I


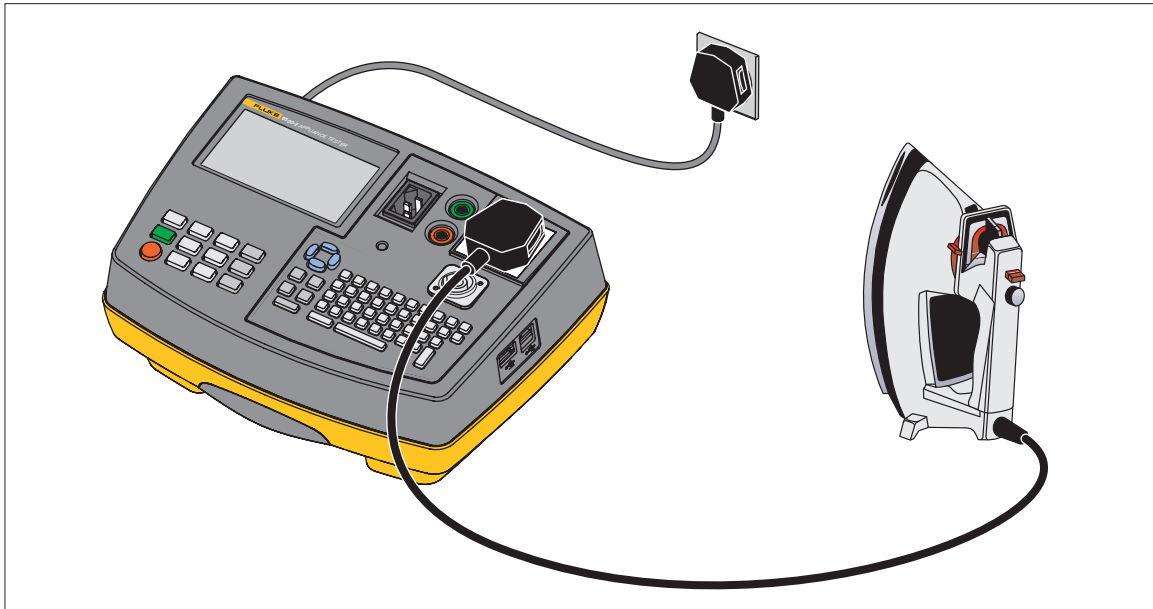


Abbildung 6. Messung des Ersatzableitstromes SK II

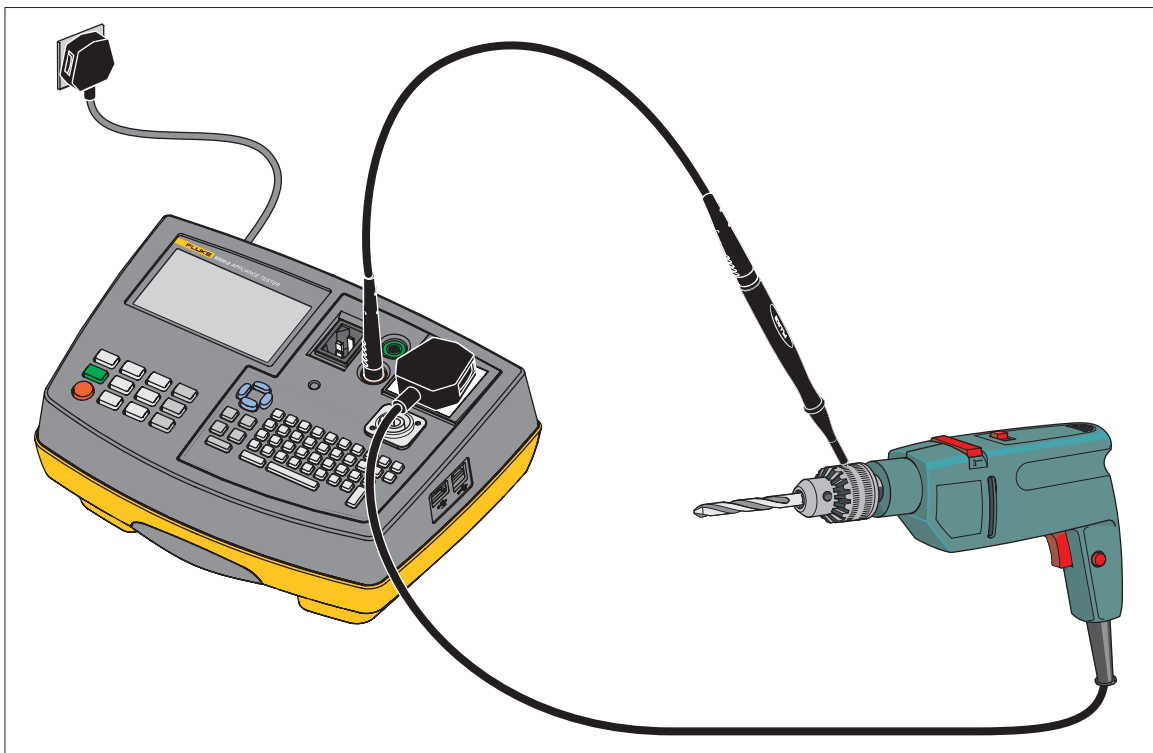

Messung des Berührungstromes (I_B)

Warnung

Um die Gefahr von Stromschlägen sowie Brand- und Verletzungsgefahr zu vermeiden, führen Sie die Messung des Berührungstromes NIE durch, ohne vorher eine Sichtprüfung, gefolgt von einer Prüfung des Schutzleiterwiderstands (bei Geräten der Schutzklasse I) und einer Prüfung des Isolationswiderstands vorgenommen zu haben. Diese Prüfungen müssen zuvor bestanden sein, bevor Sie diese Messung durchführen.

Der Prüfling muss bei nicht polarisierten Steckdosen/Steckern in beiden Polaritäten der Netzversorgung geprüft werden.

Warnung

Prüfung unter Spannung. Der Prüfling wird während dieser Prüfung mit Netzspannung versorgt, d. h. in Betrieb genommen. Dazu muss der Prüfling eingeschaltet werden. Prüflinge mit motorischen Antrieben oder mit Heizungen können unter Umständen eine Gefährdung des Prüfers verursachen (Bedienungsanleitung des Prüflings beachten). Stellen Sie sicher, dass der Prüfling bei Inbetriebnahme keine Gefährdung verursacht!


Die Messung des Berührungstroms besteht aus:

- Einer Vorprüfung der L-N Verbindung innerhalb des Prüflings.
- Einer Ableitstrommessung, bei der über die Prüfsonde ein Widerstand von ca. 2 k Ω zwischen Erde und berührbaren leitfähigen Teilen des Prüflings angeschlossen wird. Die Messung wird nach dem direktem Messverfahren durchgeführt.

Verbinden Sie den Prüfling und die Sonde (Riso) wie in der LC-Anzeige dargestellt (siehe [Abbildung 7](#)) und verbinden Sie die Sonde:

- bei Prüflingen der Schutzklasse II mit allen berührbaren leitfähigen Teilen
- bei Prüflingen der Schutzklasse I mit allen berührbaren leitfähigen Teilen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind

Abbildung 7. Messung des Berührungstromes

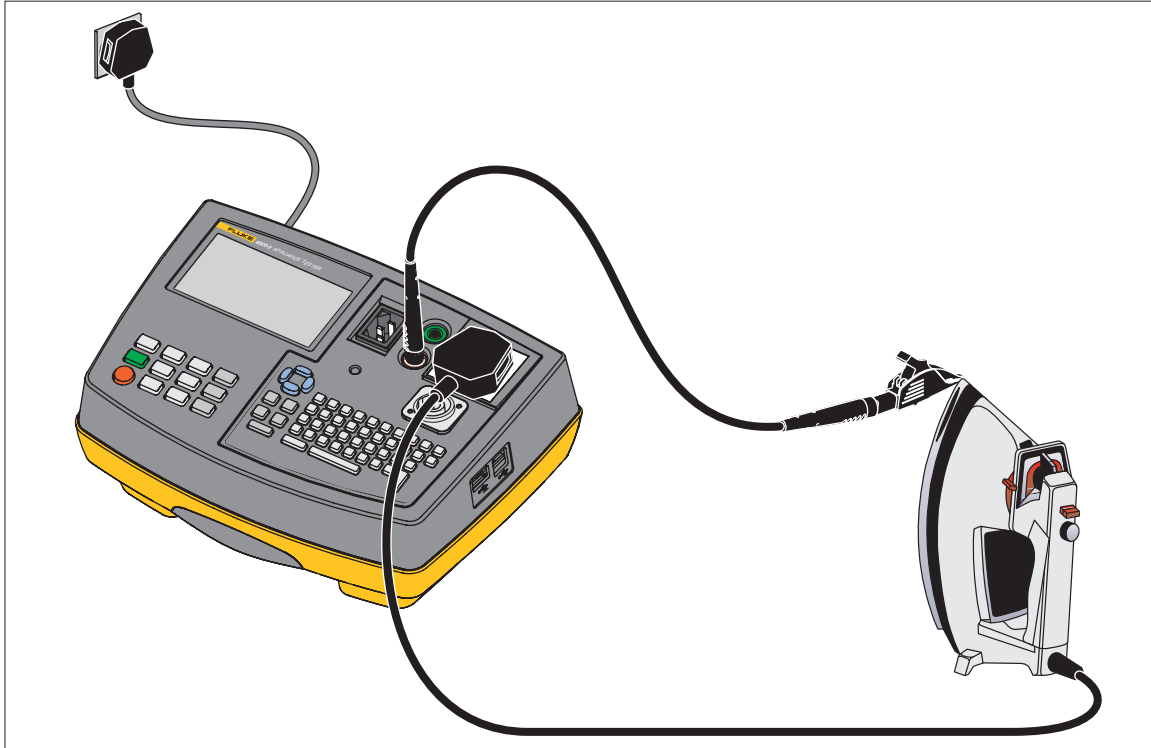

Prüfungen unter Spannung müssen mit YES bestätigt werden. Der Tester fragt beim Drücken von GO noch einmal nach.

L-N Vorprüfung

Die Vorprüfung überprüft den Durchgang der Zuleitung durch Anlegen einer Prüfspannung an die L- und N-Anschlüsse des Prüflings.

Wurde die Vorprüfung nicht bestanden, dann erscheint eine selbsterklärende Meldung in der LC-Anzeige.

Eine nicht bestandene L-N Vorprüfung kann darauf hinweisen, dass bei den L-N Leitern der Zuleitung oder im Prüfling eine Unterbrechung vorliegt. In diesem Fall drücken Sie MEM, um das Ergebnis „nicht bestanden“ zu speichern.

Die L-N Vorprüfung kann auch „nicht bestanden“ sein, weil der Prüfling nicht eingeschaltet wurde. In diesem Fall schalten Sie den Prüfling ein und wiederholen die Prüfung.

Bei Prüflingen mit sehr niedriger Leistungsaufnahme oder Prüflingen mit elektronisch gesteuerten Ein-/Aus-Schaltern oder Induktivitäten kann die Vorprüfung eventuell nicht durchgeführt werden.

So können Sie diese Prüflinge prüfen:

1. Drücken Sie GO, um die Prüfung fortzusetzen.
2. Weisen Sie der L-N Vorprüfung ein „Bestanden“ zu.

Hinweis

Bei Messungen an defekten Prüflingen kann ein vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter auslösen.

Messung des Last-/Ableitstroms (I_{PE})

⚠ Warnung

Um die Gefahr von Stromschlägen sowie Brand- und Verletzungsgefahr zu vermeiden, führen Sie die Messung des Berührungstromes NIE durch, ohne vorher eine Sichtprüfung, gefolgt von einer Prüfung des Schutzleiterwiderstands (bei Geräten der Schutzklasse I) und einer Prüfung des Isolationswiderstands vorgenommen zu haben. Diese Prüfungen müssen bestanden sein, bevor Sie diese Messung durchführen.

Der Prüfling muss bei nicht polarisierten Steckdosen/Steckern in beiden Polaritäten der Netzversorgung geprüft werden.

⚠ Warnung

Prüfung unter Spannung. Der Prüfling wird während dieser Prüfung mit Netzspannung versorgt, d. h. in Betrieb genommen. Dazu muss der Prüfling eingeschaltet werden. Prüflinge mit motorischen Antrieben oder mit Heizungen können unter Umständen eine Gefährdung des Prüfers verursachen (Bedienungsanleitung des Prüflings beachten). Stellen Sie sicher, dass der Prüfling bei Inbetriebnahme keine Gefährdung verursacht!


Die Messung des Last-/Erdschlussstroms besteht aus:

- Vorprüfung der L-N Verbindung innerhalb des Prüflings.
- Messungen des Laststroms und der Leistungsaufnahme des Prüflings mit Netzspannung am Prüfling.
- Messung des Erdschlussstroms (nach dem Differenzverfahren) mit Netzspannung am Prüfling.

Die Messungen werden innerhalb eines Prüfablaufs durchgeführt.

Verbinden Sie das Gerät wie in der Anzeige dargestellt (siehe [Abbildung 8](#)).

Abbildung 8. HF-Leckstrom-Testanschlüsse

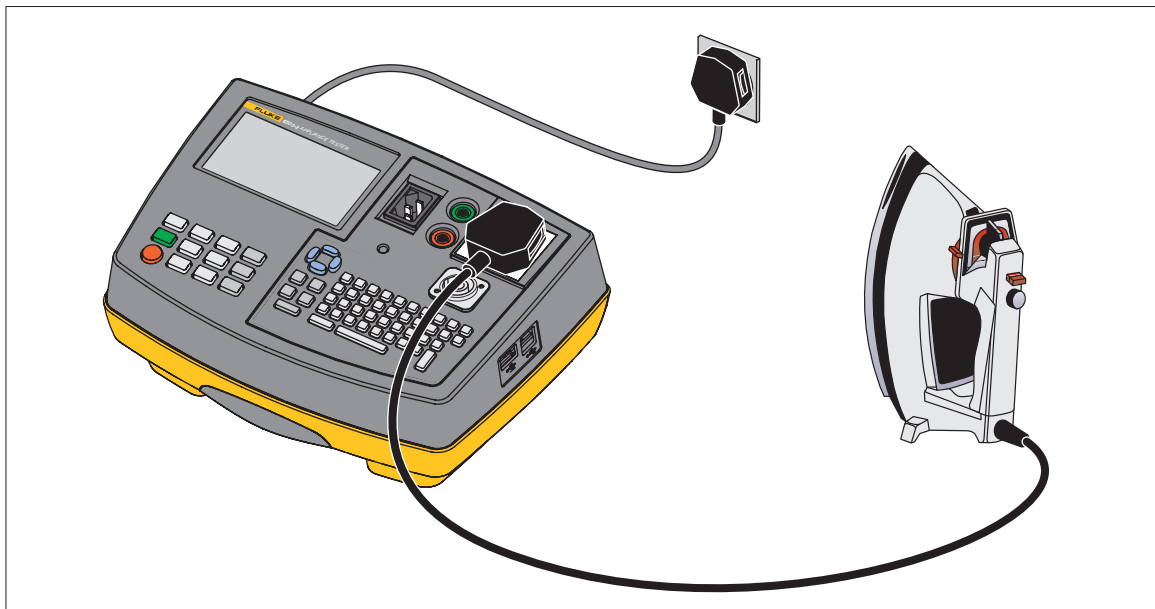

Prüfungen unter Spannung müssen mit YES bestätigt werden. Der Tester fragt beim Drücken von GO noch einmal nach.

L-N Vorprüfung

Die Vorprüfung überprüft den Durchgang der Zuleitung durch Anlegen einer Prüfspannung an die L- und N-Anschlüsse des Prüflings.

Wurde die Vorprüfung nicht bestanden, dann erscheint eine selbsterklärende Meldung in der LC-Anzeige.

Eine nicht bestandene L-N Vorprüfung kann darauf hinweisen, dass bei den L-N Leitern der Zuleitung oder im Prüfling eine Unterbrechung vorliegt. In diesem Fall drücken Sie **[MEM]**, um das Ergebnis „nicht bestanden“ zu speichern.

Die L-N Vorprüfung kann auch „nicht bestanden“ sein, weil der Prüfling nicht eingeschaltet wurde. In diesem Fall schalten Sie den Prüfling ein und wiederholen die Prüfung.

Bei Prüflingen mit sehr niedriger Leistungsaufnahme oder Prüflingen mit elektronisch gesteuerten Ein-/Aus-Schaltern oder Induktivitäten kann die Vorprüfung eventuell nicht durchgeführt werden.

So können Sie diese Prüflinge prüfen:

1. Drücken Sie **[GO]**, um mit der Prüfung fortzufahren.
2. Weisen Sie der L-N Vorprüfung ein „Bestanden“ zu.

Hinweis

Bei Messungen an defekten Prüflingen kann ein vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter auslösen.

FI-Prüfung

Bei der FI-Prüfung wird die Auslösezeit von Allzweck-Wechselstrom-FI-Modulen gemessen. Diese Module haben einen Bemessungs-Ansprechfehlerstrom von 30 mA. Für den Test wird eine sinusförmige Signalform bei 230 V Netzspannung verwendet. FI-Prüfungen sind bei 110 V Netzspannung nicht zulässig. Prüfungen bei 50 %, 100 % und 500 % des Bemessungsfehlerstroms können manuell oder über eine automatische Prüfung durchgeführt werden. Die gleichen Prüfungen sind auch bei 0 ° und 180 ° Phase möglich.

Durchführung der FI-Prüfung:

1. Schließen Sie das FI-Modul an den 230-V-Prüfanschluss an.
2. Schließen Sie den Ausgang des FI-Moduls an den IEC-Steckverbinder mit der IEC-Leitung an. Siehe [Abbildung 9](#).

Hinweis


Stellen Sie sicher, dass die IEC-Leitung vor dieser Prüfung die Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen bestanden hat.

3. Wählen Sie die Prüftaste **[LOAD/LEAK]** und dann FI aus.
4. Wählen Sie über **[◀ ▶]** die automatische FI-Prüfung oder einzelne manuelle Prüfungen aus.
5. Drücken Sie **[GO]**, um die Prüfung zu starten.

Hinweis

Bei Prüfungen mit 50 % des Bemessungsfehlerstroms (15 mA) sollte der FI-Schutzschalter nicht ausgelöst werden. Bei Prüfungen mit 100 % (30 mA) und 500 % (150 mA) sollte der FI-Schutzschalter ausgelöst werden. Wenn bei einer Prüfung der FI-Schutzschalter ausgelöst wird, erscheint eine Meldung auf der Anzeige, dass der FI zurückgesetzt werden muss.

Abbildung 9. Prüfung von Allzweck-Wechselstrom-FI-Modulen

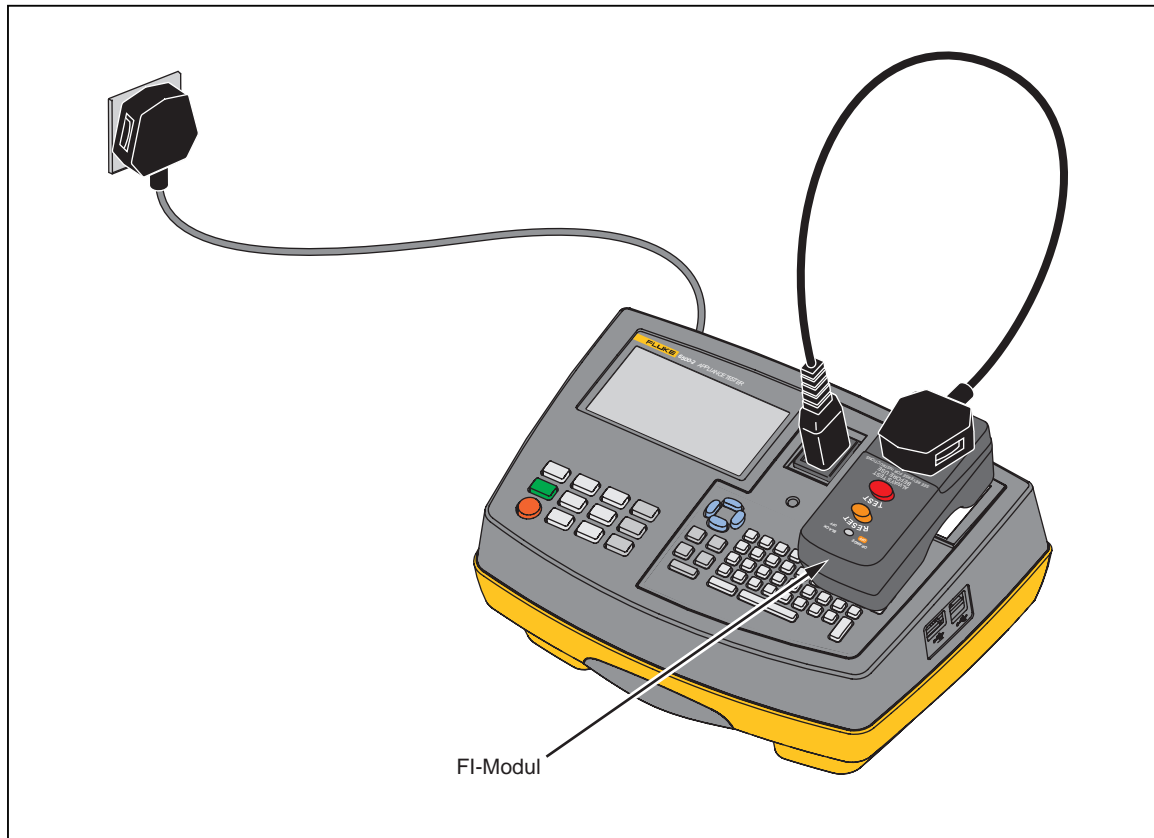

Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen

Diese Prüfung beinhaltet:


- Schutzleiterwiderstand (R_{pe}) Isolationswiderstand (L/N gegen PE)
- Durchgang und Polarität des L-N-Leiters/der L-N-Sicherung (UK und AU).

Bei vertauschter Polarität und nicht bestandener Durchgangsprüfung wird eine Meldung über die nicht bestandene Polaritätsprüfung angezeigt.

Die Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen kann nur als Einzelmessung durchgeführt werden. Im manuellen Modus der Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen ist keine Sichtprüfung enthalten. Um eine Sichtprüfung mit einzuschließen, muss eine neue automatische Prüfung erstellt werden, in der Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen und Sichtprüfung enthalten sind, damit die Ergebnisse gespeichert werden können.

Schließen Sie die zu prüfende Leitung an, wie auf der Anzeige dargestellt (siehe [Abbildung 10](#)).

Abbildung 10. Prüfung von Kaltgeräteleitungen

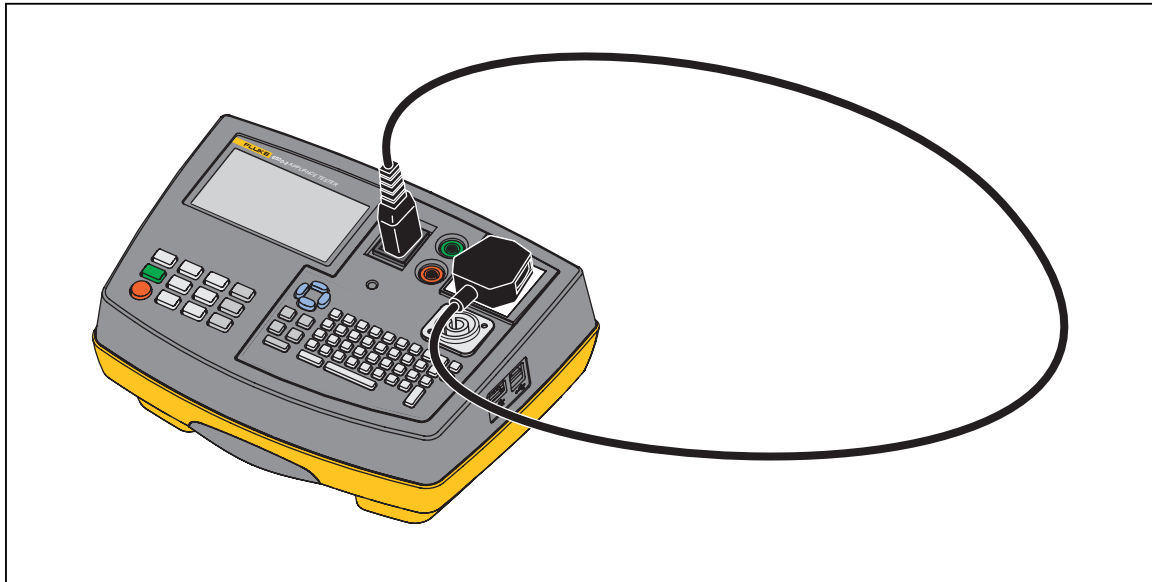

Prüfung von Schutzkleinspannung (PELV-Test)

Bei der Prüfung von Schutzkleinspannung (PELV-Test) wird die Spannung am Eingang **PROBE PELV** (PELV-Sonde) gemessen, wenn die Standardanzeige aktiv ist.

Durchführung der Prüfung von Schutzkleinspannung (PELV-Test):

1. Drücken Sie bei Bedarf **STOP**, um zur Standardanzeige zurückzukehren.
2. Verbinden Sie die Prüfsonde mit dem Anschluss **PROBE PELV** (PELV-Sonde) am Tester und den Prüfling mit einer Netzsteckdose.
3. Verbinden Sie die Prüfsonde mit den zu prüfenden Kleinspannungsausgängen des Prüflings.
4. Drücken Sie bei Bedarf **MEM**, um das Messergebnis zu speichern.

Auf der Anzeige können beispielsweise folgende Daten angezeigt werden:

PELV 30,0 V	PELV-Test nicht bestanden, Grenzwert (25 V) überschritten.
PELV > 39.9 V	PELV Messbereichsüberschreitung.
230 V 50 Hz	Wenn kein Fehler vorliegt zeigt die Anzeige weiterhin Netzspannung und Netzfrequenz an (PELV-Test bestanden).
PELV 30,0 V	PELV-Test nicht bestanden, Grenzwert (25 V) überschritten.

Tipp:

- Drücken Sie zum Speichern eines nicht bestandenen PELV-Tests **MEM** und **GO**.
- Zum Speichern eines bestandenen PELV-Tests drücken Sie **MEM** und wählen den Menüpunkt **SAVE PELV pass result**. (Bestandenen PELV-Test speichern).

Speicher

Der Tester hat einen eingebauten nichtflüchtigen Datenspeicher zur Speicherung von Messergebnissen und automatischen Prüfabläufen. Zusätzlich zu Messergebnissen und automatischen Prüfabläufen können Sie gespeicherte Ergebnisse anzeigen, einzelne Datensätze löschen, den gesamten Speicherinhalt löschen und automatische Prüfabläufe anzeigen.

Speichern eines Testergebnisses

Beim automatischen Prüfablauf und im manuellen Einzelmessmodus können Sie nach dem Ende einer Prüfung deren Ergebnisse speichern.

Beim manuellen Dauermessmodus können Sie den angezeigten Messwert speichern. Nach dem Speichern des Messwerts werden wieder die Messwerte der laufenden Prüfung angezeigt.

Hinweis

Im Modus Dauermessung läuft die Prüfung während der Speicherung des Ergebnisses weiter.

Manuelle Prüfungen werden einzeln als wiederholte Prüfungen gespeichert, wenn Ihnen durch die DMS-Software dieselbe Prüflingsnummer zugewiesen wird. Sie werden nicht als eine gemeinsame Prüfung angezeigt.

So speichern Sie die Ergebnisse:

1. Drücken Sie **[MEM]** zum Öffnen des Fensters zum Speichern von Werten, und geben Sie die Prüflingsdaten ein.
2. Drücken Sie **[GO]**, um die Messergebnisse und Daten zu speichern.

Das Fenster zum Speichern von Werten stellt Ihnen vier Felder für die Dateneingabe zur Verfügung. Die Daten können direkt über die Tastatur oder über den Fluke Barcode-Scanner eingegeben werden.

Appliance ID (Prüflings-Nr.)	← Pflichtfeld
Location (Standort)	← Optionales Feld
Description (Beschreibung)	← Optionales Feld
Note (Hinweis)	← Optionales Feld

Appliance ID (Prüflings-Nr.)

Wenn Sie **[MEM]** drücken, geschieht im Feld mit der Prüflings-Nr. Folgendes:

- Der zuletzt gespeicherte Wert wird automatisch um 1 erhöht, wenn Sie ausschließlich numerische Prüflingsnummern verwenden.
- Die letzte Prüflings-Nr. wird angezeigt, wenn Sie alphanumerische Prüflings-Nummern verwenden.

Standort

Nach Drücken von **MEM** zeigt die Anzeige die zuletzt gespeicherten Standort an, solange der Tester nicht zwischendurch ausgeschaltet wurde.

Hinweis

Nach dem Speichern der Ergebnisse wird die Datensatznummer rechts oben angezeigt. Wenn folgende Warnung angezeigt wird:

▲ the store is full (Speicher voll)

müssen Sie die Daten auf einen PC oder ein USB-Laufwerk übertragen und den Speicher löschen (siehe Seite [Drucken - Herunterladen von Daten](#)).

*Wenn Sie bei aktiver Standardanzeige **MEM** drücken, kann ein bestandener PELV-Test gespeichert werden. Siehe dazu auch [Prüfung von Schutzkleinspannung \(PELV-Test\)](#).*

Datensätze mit Messergebnissen

Sie können die anzuzeigenden Ergebnisse nach Datensatznummer, Datum, Standort und Stichwort auswählen.

Anzeige der Datensätze:

1. Drücken Sie auf der Standardanzeige **MEM**, um das Speicher-Menü zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige.
Drücken Sie **STOP** um zur Standardanzeige zurückzukehren.
2. Markieren Sie mit **▼** **▲** die Datensätze VIEW RESULT (Messergebnis anzeigen).
3. Drücken Sie die Taste **GO**, um in den Ansichtsmodus zu wechseln. Folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige.

Automatische Prüfabläufe

Anzeige eines automatischen Prüfablaufs:

1. Drücken Sie auf der Standardanzeige **MEM**, um das Speicher-Menü zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige.
Drücken Sie **STOP**, um zur Standardanzeige zurückzukehren.
2. Markieren Sie mit **▼** **▲** VIEW AUTO-TESTS (Automatische Prüfungen anzeigen).
3. Drücken Sie die Taste **GO**, um in den Ansichtsmodus zu wechseln. Folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige.

Datensätze mit Messergebnissen löschen

Sie können die zu löschenden Ergebnisse nach Datensatznummer, Datum, Standort und Stichwort auswählen.

So löschen Sie Datensätze mit Messergebnissen:

1. Drücken Sie auf der Standardanzeige **[MEM]**, um das Speicher-Menü zu öffnen.
Drücken Sie **[STOP]**, um zur Standardanzeige zurückzukehren.
2. Verwenden Sie **[▼] [▲]**, um **DELETE a record** (Datensatz löschen).
3. Drücken Sie **[GO]**, um die LösCHFunktion aufzurufen, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Hinweis

Die Datensatznummern der Messergebnisse werden nach dem Löschen aus dem internen Speicher nicht neu durchnummeriert.

Das Löschen der einzelnen Datensätze (Messwerte) gibt den jeweiligen Speicherplatz nicht frei! Es müssen ALLE einzelnen Datensätze oder der GESAMTE Speicher gelöscht werden, um den Speicherplatz freizugeben, siehe [Speicher löschen](#).

Speicher löschen

Um Speicherplatz freizugeben, müssen Sie den gesamten Speicherinhalt über die Funktion MEM (Speicher) - <CLEAR (Löschen) löschen. Dieser Vorgang löscht alle Messergebnisse. Zusätzlich wird die Funktion <CLEAR the store> (Speicher löschen) automatisch durchgeführt, wenn alle einzelnen Datensätze gelöscht wurden. Automatische Prüfabläufe werden dabei nicht gelöscht.

⚠ Vorsicht

Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Inhalte auf einen PC heruntergeladen und/oder auf einem USB-Laufwerk gesichert wurden, bevor Sie den Speicher oder einzelne Datensätze löschen.

Zum Löschen des Speichers:

1. Drücken Sie auf der Standardanzeige **[MEM]**, um das Speicher-Menü zu öffnen.
Drücken Sie **[STOP]**, um zur Standardanzeige zurückzukehren.
2. Markieren Sie mit **[▼] [▲]** **CLEAR** (Löschen).
3. Rufen Sie über **[GO]** das Menü auf, und folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige.

Drucken - Herunterladen von Daten

Die Druckfunktion ermöglicht das Drucken von Ergebnissen und automatischen Prüfungen mit dem Fluke USB-Thermo-Drucker.

Mit dem Menü PC/Druck können Sie:

- Alle Messergebnisse oder eine Auswahl davon drucken.
- Alle automatischen Prüfabläufe drucken.
- Einige oder alle Messergebnisse auf einen PC herunterladen.
- Einige oder alle Messergebnisse auf ein USB-Laufwerk herunterladen.



Nur gespeicherte Ergebnisse oder automatische Prüfabläufe können gedruckt oder übertragen werden.

Die Messergebnisse können in zwei Formaten heruntergeladen werden:

- .dms für Fluke DMS-Software
- .csv (kommagetrennte Werte)



Messergebnisse drucken

So drucken Sie einzelne Messergebnisse oder eine Reihe von Messergebnissen:

1. Verbinden Sie den USB-A-Steckverbinder am Tester mit dem USB-Kabel am Drucker.
2. Drücken Sie **PC/PRINT**, um das Menü „Drucken/Download“ zu öffnen.
3. Markieren Sie mit   **PRINT RESULTS** (Messergebnisse drucken) (nicht verfügbar, wenn keine Messergebnisse gespeichert sind).
4. Rufen Sie über **GO** das Menü „Messergebnisse drucken“ auf, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Automatische Prüfabläufe drucken

So drucken Sie alle benutzerdefinierten Prüfabläufe:

1. Verbinden Sie den USB-A-Steckverbinder am Tester mit dem USB-Kabel am Drucker.
2. Drücken Sie **PC/PRINT**, um das Menü „Drucken/Download“ zu öffnen.
3. Markieren Sie mit   **AUTO-TESTS PRINTOUT** (Drucken der automatischen Prüfabläufe).
4. Drücken Sie **GO**, um einen Druckauftrag zu starten.

Übertragen von Messergebnissen auf einen PC

Herunterladen:

1. Verbinden Sie das USB-Kabel des PCs mit dem Steckverbinder B am Tester.
2. Wählen Sie im Popup-Fenster „PC“ aus, wenn gefragt wird, ob die Verbindung mit einem PC oder einem Drucker/Barcode-Scanner besteht.
3. Wählen Sie die auf den PC zu übertragenden Daten, und drücken Sie **GO**. Auf dem PC wird ein neues Laufwerk angezeigt (beispielsweise D:).
4. Öffnen Sie das Ziellaufwerk, um die heruntergeladene Datendatei zu suchen.

Hinweis

Wenn der USB-Anschluss mit dem PC verbunden ist, sind keine Prüfungen möglich.

Der USB-Anschluss unterstützt nur den Download von Daten. Ein Upload von Daten zurück auf den Tester ist nicht möglich.

Übertragen der Messergebnisse auf ein USB-Laufwerk

So übertragen Sie eine Reihe von Testergebnissen auf ein USB-Laufwerk:

1. Schließen Sie das USB-Laufwerk an den Tester an.
2. Wählen Sie die Daten, die auf das USB-Laufwerk geladen werden sollen, und drücken Sie **GO**. Die Daten werden auf das USB-Laufwerk geladen.
3. Markieren Sie **Transfer data to USB flash drive** (Daten auf USB-Laufwerk übertragen) (nicht verfügbar, wenn keine Messergebnisse gespeichert sind).
4. Rufen Sie das Übertragungsmenü auf, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Wartung

Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- **Das Gerät nicht verwenden, wenn Abdeckungen entfernt wurden oder das Gehäuse geöffnet ist. Anderenfalls kann es zum Berühren gefährlicher Spannungen kommen.**
- **Vor dem Entfernen der Abdeckungen des Geräts das Netzkabel trennen.**
- **Nur die angegebenen Ersatzsicherungen verwenden.**
- **Verwenden Sie nur die angegebenen Ersatzteile.**
- **Lassen Sie das Produkt von einem zugelassenen Techniker reparieren.**

Der Tester enthält keine vom Benutzer austauschbaren Teile. Das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. Schmutz oder Feuchtigkeit an den Steckern der Messleitung bei Schutzleiterprüfung können einen Kontaktwiderstand verursachen, der die Messergebnisse beeinträchtigen kann. Für die Kalibrierung wenden Sie sich an Ihren lokalen Fluke Vertriebshändler (siehe [Kompensation der Messleitung bei der Schutzleiterwiderstandsmessung](#)).

Kalibrierung

Es wird eine Kalibrierung des Testers mindestens alle 12 Monate empfohlen, um eine hohe Genauigkeit des Testers zu gewährleisten. Die Kalibrierung muss von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Für die Kalibrierung wenden Sie sich an Ihren lokalen Fluke Vertriebshändler (siehe *Kontaktaufnahme mit Fluke*).

Zubehör

In *Tabelle 12* und *Tabelle 13* sind die Teilenummern des Zubehörs aufgeführt.

Das Zubehör erhalten Sie bei Ihrem lokalen Fluke Vertriebshändler, siehe *Kontaktaufnahme mit Fluke*.

Tabelle 12. Standardzubehör

Beschreibung	Teilenummer
AC86, Krokodilklemme	2407510
TP38, Berührungsstromzange	1276841
USB-Kabel (0,9 m/1 Fuß)	4379738
Benutzerhandbuch	Besuchen Sie bitte die Fluke Website www.fluke.de , um die Bedienungsanleitung herunterzuladen.

Tabelle 13. Optionales Zubehör

Artikel	Teilenummer
Barcode-Scanner ^[1]	4325143
Drucker	4325128
Prüfadapter für Schuko-Verlängerungsleitungen EXTL100	2414348
110-V-Adapter-Set (für UK)	4372377
Zubehörsatz MA 190	3833611
DMS 0702/PAT, Software für Appliance Tester	2634439
DMS COMPL, Software für Appliance Tester und Installation Tester	2634442
<p>[1] Der Fluke Barcode-Scanner ist sofort einsatzbereit und muss nicht konfiguriert werden. Der Scanner ist aktiv, wenn am Tester eine Anzeige aktiv ist, bei der Barcode-Eingaben möglich sind, wie beispielsweise die Anzeige „Automatische Prüfung und Speichern“.</p> <p>Der Barcode-Scanner unterstützt nur die Dateneingabe von Barcodes und nicht die Datenabfrage. Um einen Barcode zu scannen, halten Sie den Barcode-Scanner etwa 2,5 cm über den Barcode, und drücken Sie Scan-Taste.</p>	

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Abmessungen (LxBxH).....	200 mm x 275 mm x 114 mm
Gewicht	ca. 3.13 kg
Spannungsversorgung	230 V + 10% bis 15%, 50 Hz \pm 2 Hz 110 V +10% -15%, 50 Hz \pm 2 Hz (Nicht DE)
Leistungsaufnahme (Eigenverbrauch).....	13 W typisch 60 W max. während 10A Schutzleiterprüfung
Betriebstemperatur.....	0 °C bis +40 °C
Lagerung Temperatur.....	-10 °C bis +60 °C
Relative Feuchtigkeit	nicht kondensierend < +10 °C 95% von +10 °C bis +30 °C 75% von +30 °C bis +40 °C
Betriebshöhe.....	0 m bis 2000 m
Schutz gegen Eindringen.....	IEC 60529: IP-40 (Gehäuse), IP-20 (Anschlüsse)
Elektromagnetische Kompatibilität	IEC 61326-1: EMV-Anforderungen an ortsveränderliche Messgeräte: IEC 61326-2-2 CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A

Gruppe 1: Das Gerät verfügt über absichtlich erzeugte und/oder nutzt über Leiter eingekoppelte Hochfrequenzenergie, die für die internen Funktionen des Geräts selbst notwendig ist. Klasse A: Geräte sind für die Verwendung in allen Einrichtungen außer im häuslichen Bereich zugelassen, sowie für Einrichtungen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private Haushalte versorgt. Es kann aufgrund von Leitungs- und Strahlenstörungen möglicherweise Schwierigkeiten geben, die elektromagnetische Kompatibilität in anderen Umgebungen sicherzustellen.

Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im häuslichen Bereich ausgelegt und bietet möglicherweise keinen angemessenen Schutz vor Funkempfang in solchen Umgebungen.

Sicherheit.....	IEC 61010-1 Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2 IEC 61557-1,2,4,6,10-CAT II 300 V
-----------------	--

Prüfspezifikationen

Die Genauigkeitsangabe für den Anzeigebereich ist definiert als \pm (% vom Messwert + Digits) bei 23 °C \pm 5 °C, \leq 75% rel. Feuchtigkeit. Zwischen 0 °C und 18 °C und zwischen 28 °C und 40 °C können sich die Genauigkeitsangaben um 0,1 x (Messgenauigkeit) pro °C verschlechtern.

Die Genauigkeiten für die Messbereiche sind entsprechend den Normen EN61557-1: 1997, EN61557-2: 1997, EN61557-4: 1997, EN61557-6: 1997, DIN VDE0404-2.

Einschaltprüfung

Die Prüfung zeigt einen fehlenden Netzschutzleiter an und misst die Netzspannung und Netzfrequenz.

Messbereich.....	195 V bis 253 V
Anzeigebereich.....	90 V bis 264 V
Genauigkeit bei 50 Hz.....	\pm (2% + 3 Digits)
Resolution	0.1 V
Eingangswiderstand	> 1 M Ω // 2,2 nF
Maximale Netzeingangsspannung.....	264 V

Messung des Schutzleiterwiderstandes (RPE)

Messbereich.....	0,2 Ω to 1,99 Ω
Betriebsmessabweichung.....	10,0%
Genauigkeit (nach Kompensation der Messleitung).....	$\pm(5\% + 4 \text{ Digits})$
Anzeigebereich	0 Ω to 19,99 Ω
Auflösung	0.01 Ω
Prüfstrom	200 mA ac -0% +40% in 1,99 Ω 25 A ac $\pm 20\%$ in 25 mW bei 230 V
Leerlaufspannung	> 4 V ac, < 24 V ac
Messleitungskompensation	max. bis 1,99 Ω
Prüfstrom bei Messleitungskompensation	10 A

Isolationsprüfung

Messbereich	0,1 M Ω to 5 M Ω
Betriebsmessabweichung.....	9,0%
Genauigkeit.....	$\pm (5\% + 2 \text{ Digits})$ von 0,1 M Ω bis 50 M Ω $\pm (10\% + 2 \text{ Digits})$ von 50 M Ω bis 299 M Ω
Anzeigebereich	0 M Ω bis 299 M Ω
Auflösung	0,01 M Ω (0 M Ω bis 9,99 M Ω) 0,1 M Ω (10 M Ω bis 99,9 M Ω) 1 M Ω (100 M Ω bis 299 M Ω)
Prüfspannung	500 V dc -0 % +25 % bei 500 k Ω Last oder 250 V dc -0 % +25 % bei 250 k Ω Last
Prüfstrom	>1 mA bei 500 V/500 k Ω oder 250 V/250 k Ω Last, <15 mA bei 0 Ω
Automatische Entladungszeit	< 0,5 s für 1 μ F
Max. kapazitive Last.....	betriebsbereit bis 1 μ F

Messung des Ersatzableitstromes (IEA)

Messbereich.....	0,25 mA bis 19,00 mA
Betriebsmessabweichung.....	10%
Genauigkeit.....	$\pm (5\% + 5 \text{ Digits})$
Anzeigebereich	0 mA ac bis 19,99 mA ac
Auflösung	0.01 mA
Prüfspannung	100 V ac $\pm 20\%$ (bei Netzennspannung)

Messung des Berührungstromes (IB)

Messbereich.....	0,1 mA ac bis 3,5 mA ac
Betriebsmessabweichung.....	6,0%
Genauigkeit.....	$\pm (4\% + 2 \text{ Digits})$
Anzeigebereich	0 mA ac bis 3,5 mA ac
Auflösung	0.01 mA
Interner Widerstand (über Sonde)	2 k Ω
Messmethode.....	Sonde
Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.	

Last-/ Differenzstrommessung: Laststrom

Anzeigebereich

UK..... 0 A bis 13 A

AU..... 0 A bis 10 A

DE, NL 0 A bis 16 A

Genauigkeit..... \pm (4% + 2 Digits)

Auflösung 0,1 A

Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.

Last-/ Differenzstrommessung: Leistung

Anzeigebereich

230 V Netzspannung

UK 0 VA bis 3,2 kVA

AU 0 VA bis 2,4 kVA

DE, NL 0 VA bis 3,7 kVA

110 V Netzspannung..... 0 V bis 1,5 kVA

Genauigkeit..... \pm (5% + 3 Digits)

Auflösung 1 VA (0 bis 999 VA)

0,1 kVA (>1,0 kVA)

Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.

Last-/ Differenzstrommessung: Schutzleiterstrom

Messbereich..... 0,25 mA bis 19,00 mA

Betriebsmessabweichung 12,0%

Genauigkeit..... \pm (4% + 5 Digits)

Anzeigebereich..... 0,25 mA bis 19,99 mA

Auflösung 0.01 mA

Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.

FI-Prüfung: Auslösestrom

Betriebsmessabweichung..... \pm 10 %

Nennstrom 30 mA

Genauigkeit \pm 5 %

FI-Prüfung: Trip time (Auslösezeit)

Normforderung..... 61557 Part 6; Toleranz des Nennprüfstroms 0 % bis +10 %

Betriebsmessabweichung 10 %

FI-Schalter-Typ Multifunktions-Wechselstrom-Schalter 30 mA

Anzeigebereich..... 310 ms

Auflösung 0,1 ms

Genauigkeit..... 3 ms

Maximalwerte Auslösezeit bei

100 % (30 mA)..... 300 ms

Maximalwerte Auslösezeit bei

500 % (150 mA) 40 ms

Prüfung von Schutzkleinspannung (PELV-Test)

Anzeigebereich 10,0 V bis 39,9 V

Resolution 0.1 V

Genauigkeit bei 50 Hz $\pm (2\% + 3 \text{ Digits})$

Überspannungsschutz 300 Veff

Warnmeldung..... ab ca. 25 Veff

Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen

Prüfstrom 10 A ac

Prüfspannung 500 V dc

Tabelle der Einflüsseffekte

Einflüsseffekte	Kurzbezeichnung	% Einfluss Fehler
Position	E1	0,0%
Versorgungsspannung	E2	5,0%
Thermische Messgeräte	E3	5,5%
Stromaufnahme	E4	1,5%
Magnetfeld	E5	2,5%
Impedanz	E6	1,0%
Kapazität	E7	2,0%
Kurvenform	E8	1,0%